


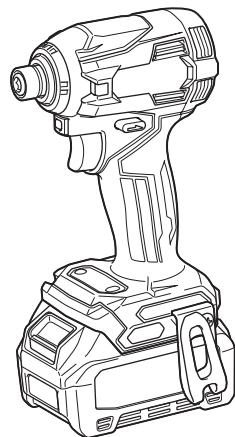

<b>EN</b>	Cordless Impact Driver	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>5</b>
<b>ZHCN</b>	充电式冲击起子机	使用说明书	<b>18</b>
<b>ID</b>	Obeng Ketok Listrik Tanpa Kabel	<b>PETUNJUK PENGGUNAAN</b>	<b>32</b>
<b>VI</b>	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	<b>TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN</b>	<b>46</b>
<b>TH</b>	สว่านไขควงกระแสไฟฟ้าไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	<b>59</b>

**TD001G**



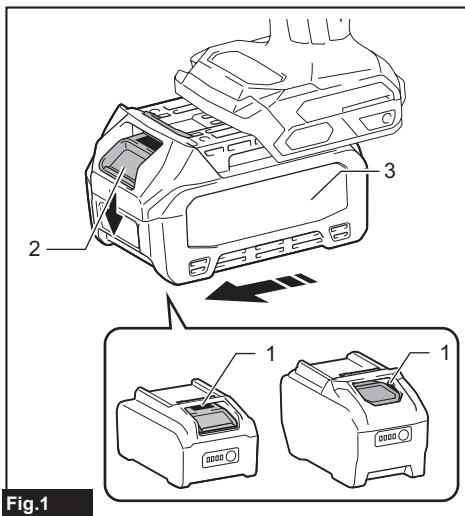


Fig.1

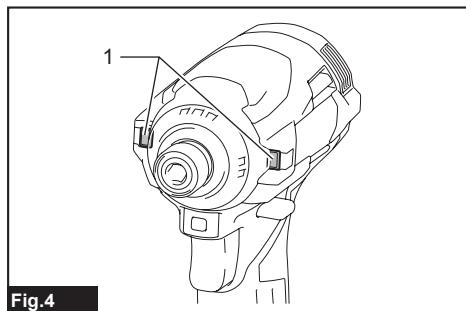


Fig.4

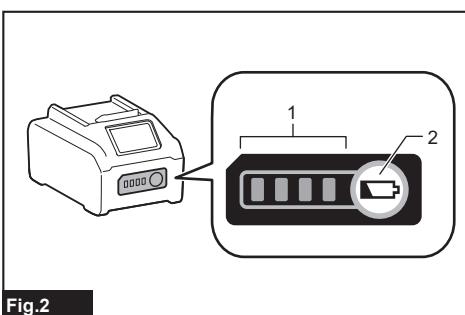


Fig.2

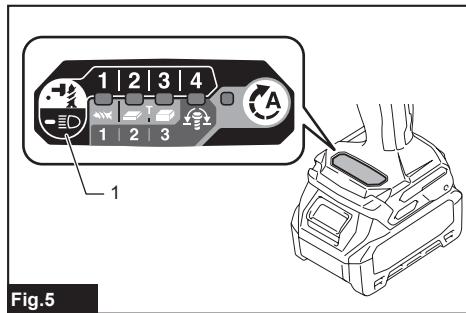


Fig.5

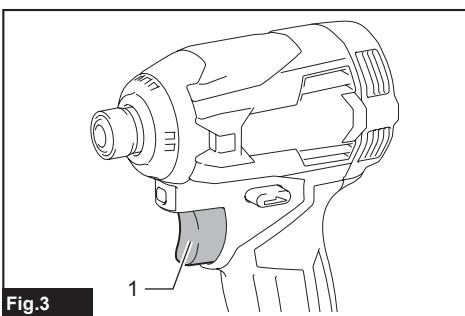


Fig.3

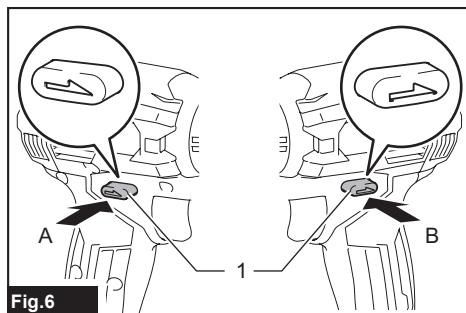


Fig.6

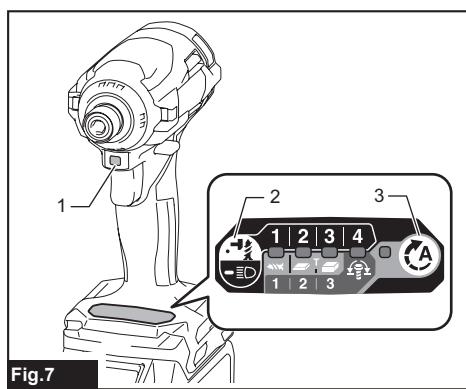


Fig.7

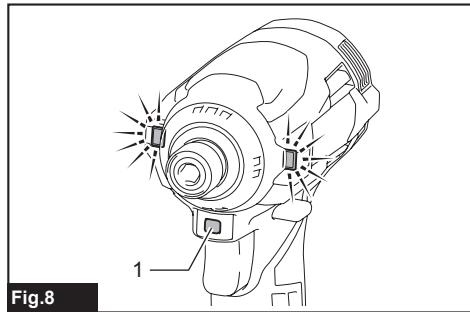


Fig.8

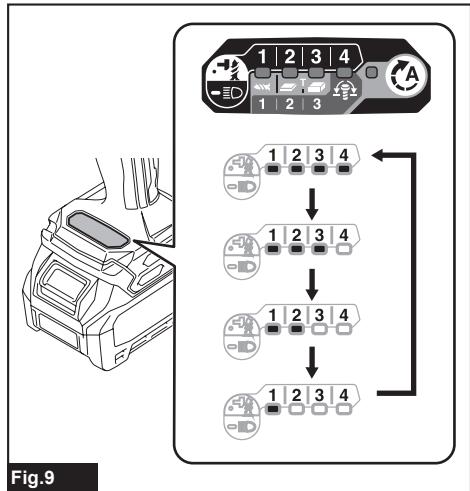


Fig.9

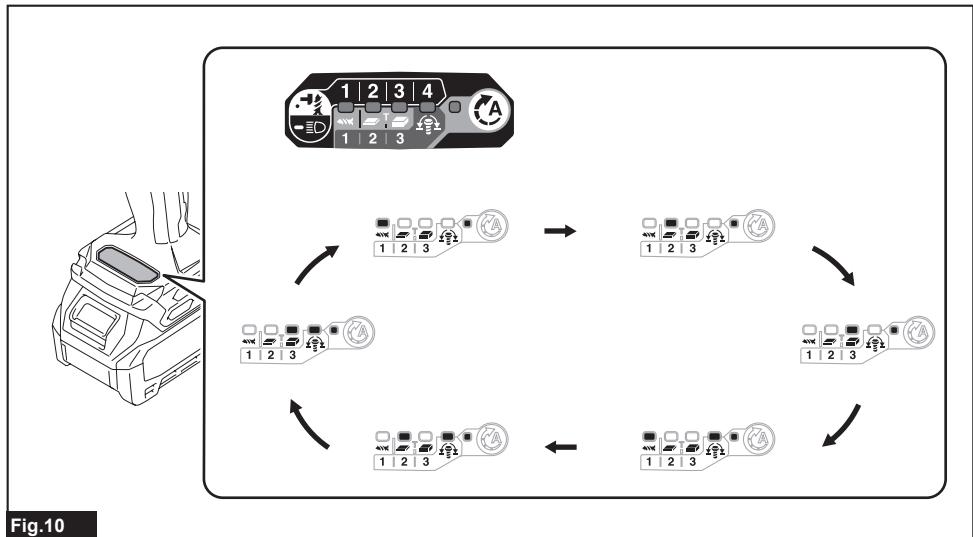


Fig.10

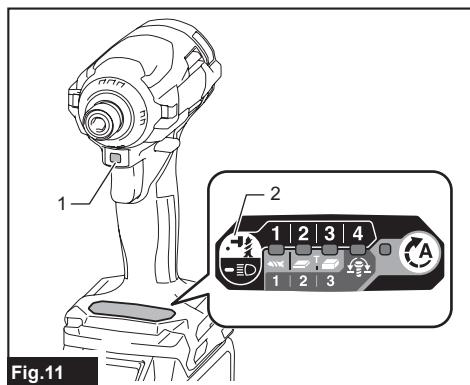


Fig.11





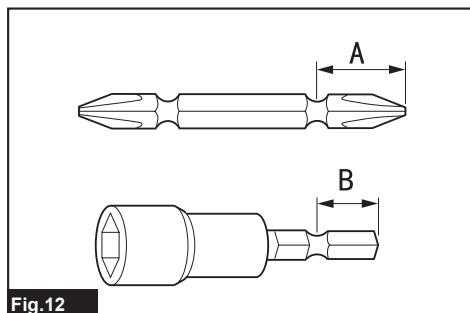


Fig.12

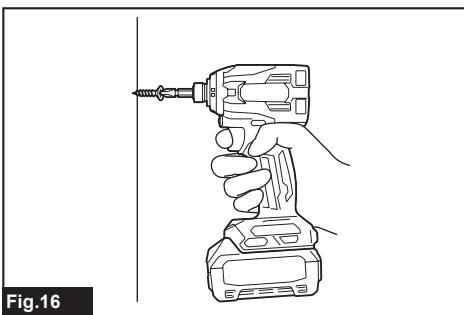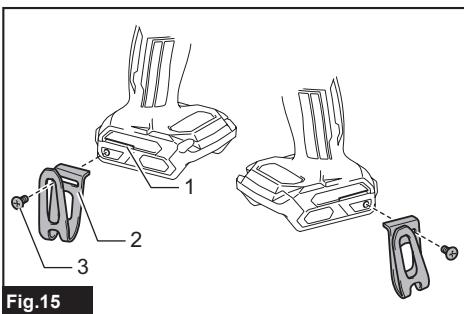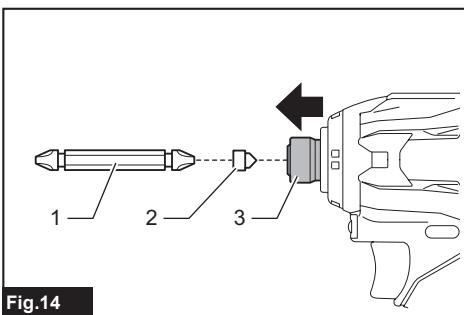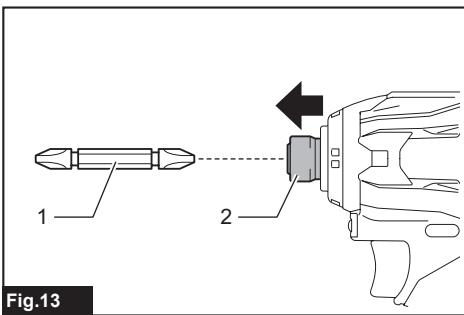

# SPECIFICATIONS

Model:	TD001G	
Fastening capacities	Machine screw	M4 - M8
	Standard bolt	M5 - M16
	High tensile bolt	M5 - M14
No load speed (RPM)	4 (Max impact mode)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	3 (Hard impact mode)	0 - 3,200 min <sup>-1</sup>
	2 (Medium impact mode)	0 - 2,100 min <sup>-1</sup>
	1 (Soft impact mode)	0 - 1,100 min <sup>-1</sup>
	Wood mode	0 - 1,800 min <sup>-1</sup>
	T mode (1)	0 - 2,400 min <sup>-1</sup>
	T mode (2)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	Bolt mode (1)	0 - 2,500 min <sup>-1</sup>
	Bolt mode (2)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	Bolt mode (3)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
Impacts per minute	4 (Max impact mode)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	3 (Hard impact mode)	0 - 3,600 min <sup>-1</sup>
	2 (Medium impact mode)	0 - 2,600 min <sup>-1</sup>
	1 (Soft impact mode)	0 - 1,100 min <sup>-1</sup>
	Wood mode	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	T mode (1)	-
	T mode (2)	0 - 2,600 min <sup>-1</sup>
	Bolt mode (1)	-
	Bolt mode (2)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	Bolt mode (3)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
Rated voltage	D.C. 36 V - 40 V max	
Overall length	120 mm	
Net weight	1.7 - 2.3 kg	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

## Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F * : Recommended battery
Charger	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠WARNING:** Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

## Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Ni-MH  
Li-ion

Only for EU countries  
Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health.  
Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!  
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.  
This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

## Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

# SAFETY WARNINGS

## General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


### Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

### Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

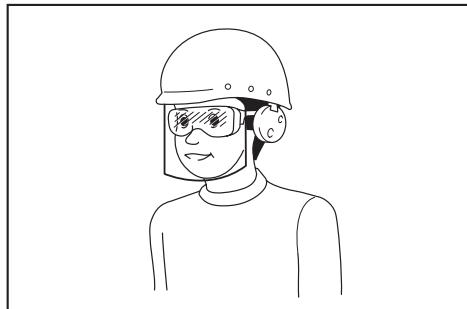

**It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.**

#### **Power tool use and care**

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled. The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

#### **Battery tool use and care**

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

#### **Service**

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. Follow instruction for lubricating and changing accessories.

## Cordless impact driver safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
3. Hold the tool firmly.
4. Wear ear protectors.
5. Do not touch the bit or the workpiece immediately after operation. They may be extremely hot and could burn your skin.
6. Keep hands away from rotating parts.
7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
8. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
9. Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.

- (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.  
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.  
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.  
Please also observe possibly more detailed national regulations.  
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near a high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries.

Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge

**CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

**CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps	Remaining capacity
Lighted	
Off	
Blinking	
■ ■ ■ ■ ■	75% to 100%
■ ■ ■ ■ □	50% to 75%
■ ■ □ □	25% to 50%
■ □ □ □	0% to 25%
□ □ □ □	Charge the battery.
■ ■ □ □ ↑ ↓	The battery may have malfunctioned.
□ □ □ ■	

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

**NOTE:** The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

### Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

#### Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool stops automatically. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

#### Overheat protection

When the tool is overheated, the tool stops automatically, and the front lamps blink. In this situation, let the tool cool before turning the tool on again.

#### Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

## Switch action

► Fig.3: 1. Switch trigger

**CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

**NOTE:** The tool automatically stops if you keep pulling the switch trigger for about 6 minutes.

**NOTE:** While pulling the switch trigger, any other buttons do not work.

## Lighting up the front lamp

**CAUTION:** Do not look in the light or see the source of light directly.

► Fig.4: 1. Front lamp

► Fig.5: 1. Button 

Pull the switch trigger to turn on the front lamps. To turn off, release the switch trigger. The front lamps go out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger.

To turn off the front lamps within 10 seconds, press and hold the  button for a few seconds.

To disable the front lamps, turn off the lamp status. To turn off the lamp status, first pull and release the switch trigger. Within 10 seconds after releasing the switch trigger, press and hold the button  for a few seconds. When the lamp status is off, the front lamps will not turn on even if the trigger is pulled.

To turn on the lamp status again, press and hold the button  for a few seconds.

**NOTE:** When the tool is overheated, the front lamps flash for one minute, and then the LED display goes off. In this case, cool down the tool before operating again.

**NOTE:** To confirm the lamp status, pull the trigger. When the front lamps light up by pulling the switch trigger, the lamp status is on. When the front lamps do not light up, the lamp status is off.

**NOTE:** Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the front lamps. Be careful not to scratch the lens of front lamps, or it may lower the illumination.

## Reversing switch action

► Fig.6: 1. Reversing switch lever

**CAUTION:** Always check the direction of rotation before operation.

**CAUTION:** Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

**CAUTION:** When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

## Changing the application mode

### What's the application mode?

The application mode is the variation of the driving rotation and impact which are already preset in the tool. By choosing a suitable application mode depending on the work, you can accomplish quicker work and/or more beautiful finish.

This tool features following application modes:

#### Impact force

- 4 (Max)
- 3 (Hard)
- 2 (Medium)
- 1 (Soft)

#### Assist type

- Wood mode
- T mode  (1)
- T mode  (2)
- Bolt mode (1) (clockwise/counterclockwise)
- Bolt mode (2) (clockwise/counterclockwise)
- Bolt mode (3) (clockwise/counterclockwise)

The application mode can be changed by the button  ,  , or the quick mode-switching button.

► Fig.7: 1. Quick mode-switching button  
2. Button  3. Button 

By registering a certain application mode to the tool, you can switch to the registered application mode by just pressing the quick mode-switching button (quick mode-switching function).

**NOTE:** When none of the lamp on the panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the quick mode-switching button.

**NOTE:** You will not be able to change the application mode if you do not operate the tool for approximately one minute. In this case, pull the switch trigger once and press the  button,  button, or quick mode-switching button.

**NOTE:** Refer to "Registering the application mode" in "Quick mode-switching function" section for how to register the application mode.

**NOTE:** When the lamp status is off, the front lamps will not flash even when the application mode is changed by pressing the quick mode-switching button.

**NOTE:** Refer to "Registering the application mode" in "Quick mode-switching function" section for how to register the application mode.

## Disabling the quick mode-switching button

You can also disable the quick mode-switching button. After disabling, the quick mode-switching button will not work for changing the impact force and switching the application mode.

To disable the quick mode-switching button, press and hold the quick mode-switching button and the button  at the same time until the all lamps on the panel blink.

To resume the quick mode-switching button, perform the same procedure as above again.

**NOTE:** Registering and erasing the application mode can be performed even if the quick mode-switching button is disabled. After registering or erasing the application mode, the quick mode-switching button will be activated.

## Quick mode-switching button

The function of the quick mode-switching button varies depending on whether you have registered the application mode to the tool.

► **Fig.8:** 1. Quick mode-switching button

### When the application mode is not registered:

The level of impact force changes every time you press the quick mode-switching button. The front lamps on both sides will flash once when the impact force is changed by pressing the quick mode-switching button.

### When the application mode is registered:


The tool switches between the registered application mode and current application mode every time you press the quick mode-switching button. The front lamps on both sides will flash once when the application mode is changed by pressing the quick mode-switching button.

## Quick reference

The following table shows the functions of the quick mode-switching button.

 indicates the quick mode-switching button.

Button(s) / Purpose	Action	How to confirm
  (When quick mode-switching function is OFF) Changing the impact force by the quick mode-switching button	Press	 The front lamps on the tool flash once.
  (When quick mode-switching function is ON) Switching to the registered application mode	Press	 The front lamps on the tool flash once.
  Registering the application mode	Press and hold (each button)	<b>Example: Wood mode is registered</b>  The lamp of desired application mode blinks.

Button(s) / Purpose	Action	How to confirm
 +  Erasing the registered application mode	Press and hold (each button)	 All impact force grade lamps blink.
 +  Disabling/resuming the quick mode-switching button	Press and hold (each button)	 All lamps on the panel blink.

: The lamp is blinking.

## Changing the impact force

You can change the impact force in four steps: 4 (max), 3 (hard), 2 (medium), and 1 (soft).


This allows a tightening suitable to the work.

The level of impact force changes every time you press the button  or the quick mode-switching button.

You can change the impact force within approximately one minute after releasing the switch trigger.

**NOTE:** You can extend the time to change the impact force approximately one minute if you press the button , , or the quick mode-switching button.

### ► Fig.9

Application mode (Impact force grade displayed on panel)	Maximum blows	Purpose	Example of application
	4,400 min <sup>-1</sup> (/min)	Tightening with the maximum force and speed.	Driving screws to underwork materials, tightening long screws or bolts.
	3,600 min <sup>-1</sup> (/min)	Tightening with less force and speed than Max mode (easier to control than Max mode).	Driving screws to underwork materials, tightening bolts.
	2,600 min <sup>-1</sup> (/min)	Tightening when a good finishing is needed.	Driving screws to finishing boards or plaster boards.
	1,100 min <sup>-1</sup> (/min)	Tightening with less force to avoid screw thread breakage.	Tightening sash screws or small screws such as M6.

: The lamp is on.

**NOTE:** When none of the lamp on the panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button  or the quick mode-switching button.

**NOTE:** All lamps on the switch panel go out when the tool is turned off to save the battery power. The impact force grade can be checked by pulling the switch trigger to the extent that the tool does not operate.

## Changing assist type

This tool employs assist function that offers several easy-to-use application modes for driving screws with good control.

The type of the application mode changes every time you press the button .

You can change the assist type within approximately one minute after releasing the switch trigger.

**NOTE:** You can extend the time to change the assist type approximately one minute if you press the button  or the quick mode-switching button.

► Fig.10

Application mode (Assist type displayed on panel)	Maximum blows	Feature	Purpose
Wood mode * 	4,400 min <sup>-1</sup> (/min)	This mode helps to prevent a screw from falling at the beginning of driving. The tool drives a screw with low-speed rotation at first. After the tool starts to impact, the rotation speed increases and reaches the maximum speed.	Tightening long screws.
T mode (1) * 	— (The tool stops rotating soon after impact starts.)	This mode helps to prevent the screws from over-tightening. It also accomplishes quick operation and good finish at the same time. The tool drives a screw with high-speed rotation and stops soon after the tool starts to impact. <b>NOTE:</b> <b>The timing to stop the driving varies depending on the type of the screw and material to be driven. Make a test driving before using this mode.</b>	Driving self-drilling screws to a thin metal plate with good finish.
T mode (2) * 	2,600 min <sup>-1</sup> (/min)	This mode helps to prevent the screws from breakage and stripping. It also accomplishes quick operation and good finish at the same time. The tool drives a screw with high-speed rotation and slows down the rotation when the tool starts to impact. <b>NOTE:</b> <b>Release the switch trigger as soon as the tightening finished to avoid overtightening.</b>	Driving self-drilling screws to a thick metal plate with good finish.
Bolt mode	—	<b>Clockwise</b> This mode helps to repeat screwdriving continuously with equal torque. The stroke of the switch trigger to reach maximum speed will become short in this mode. <b>Counterclockwise</b> This mode helps to prevent a bolt from falling off. When loosening a bolt with the tool driving in counterclockwise rotation, the tool automatically stops or slows down after the bolt/nut gets enough loosened. The stroke of the switch trigger to reach maximum speed will become short in this mode. <b>NOTE:</b> <b>The timing to stop the driving varies depending on the type of the screw and material to be driven. Make a test driving before using this mode.</b>	<b>Clockwise</b> Preventing over tightening of bolts. <b>Counterclockwise</b> Loosening bolts.
Bolt mode (1) 	—	<b>Clockwise</b> The tool stops automatically as soon as it has started impact blows. <b>Counterclockwise</b> The impact force is 2. The tool stops automatically as soon as it has stopped impacting.	—
Bolt mode (2) 	—	<b>Clockwise</b> The tool stops automatically approximately 0.3 second later from the moment that the tool has started impact blows. <b>Counterclockwise</b> The impact force is 4. The tool stops automatically as soon as it has stopped impacting.	—
Bolt mode (3) 	—	<b>Clockwise</b> The tool stops automatically approximately 1 second later from the moment that the tool has started impact blows. <b>Counterclockwise</b> The tool slows down the rotation after it has stopped impacting.	—

 : The lamp is on.

\* When the tool rotates counterclockwise, it rotates same as the 4 (max) mode, 4,400 min<sup>-1</sup> (/min).

**NOTE:** When none of the lamp on the panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button .

**NOTE:** All lamps on the switch panel go out when the tool is turned off to save the battery power. The type of the application mode can be checked by pulling the switch trigger to the extent that the tool does not operate.

## Quick mode-switching function

### What you can do with the quick mode-switching function

The quick mode-switching function saves the time for changing the application mode of the tool. You can switch to your desired application mode by just pressing the quick mode-switching button. It is helpful when doing a repetitive work which requires to switch between two application modes alternately.

**EXAMPLE** If you have a work to use T mode and max impact force, register the max impact force for quick mode-switching function. Once register it, you can switch to the max impact force from T mode by just one click of the quick mode-switching button. Also, you can return to T mode by pressing the quick mode-switching button again.

Even if the tool is in other application mode than T mode, pressing the quick mode-switching button changes to max impact force. It is convenient for you to register a application mode that you frequently use.

You can choose one of following application modes for quick mode-switching function:

#### Impact force

- 4 (Max)
- 3 (Hard)
- 2 (Medium)
- 1 (Soft)

#### Assist type

- Wood mode
- T mode  (1)
- T mode  (2)
- Bolt mode (1) (clockwise/counterclockwise)
- Bolt mode (2) (clockwise/counterclockwise)
- Bolt mode (3) (clockwise/counterclockwise)

## Registering application mode

To use the quick mode-switching function, register your desired application mode to the tool beforehand.

1. With the button  or  , choose your desired application mode.
2. Press and hold the button  and the quick mode-switching button at the same time until the lamp of desired application mode blinks.

► Fig.11: 1. Quick mode-switching button 2. Button 

**NOTE:** You can overwrite the current application mode with new one by performing the procedure above.

## Using the quick mode-switching function

When the tool is in the mode that is not registered, press the quick mode-switching button to switch to the registered application mode. The tool switches between the registered application mode and last application mode every time you press the quick mode-switching button. The front lamps on both sides will flash once when switching to the registered application mode.

The lamp of the registered application mode will blink when using the registered application mode.

## Erasing the quick mode-switching function

Press and hold the button  and  button at the same time until all impact force grade lamps blink.

**NOTE:** After erasing the quick mode-switching function, the quick mode-switching button works for changing the impact force.

## Indication patterns

Application mode	While registering the application mode	When the registered application mode turns on
4 (Max)		
3 (Hard)		
2 (Medium)		
1 (Soft)		
Wood mode		
T mode (1)		
T mode (2)		
Bolt mode (1)		
Bolt mode (2)		
Bolt mode (3)		

: The lamp is on.

: The lamp is blinking.

## ASSEMBLY

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

### Installing or removing driver bit/socket bit

► Fig.12

Use only driver bit/socket bit that has inserting portion shown in the figure. Do not use any other driver bit/socket bit.

#### For tool with shallow driver bit hole

A=12mm  
B=9mm

Use only these type of driver bit. Follow the procedure 1.  
(Note) Bit-piece is not necessary.

#### For tool with deep driver bit hole

A=17mm  
B=14mm

To install these types of driver bits, follow the procedure 1.

A=12mm  
B=9mm

To install these types of driver bits, follow the procedure 2.  
(Note) Bit-piece is necessary for installing the bit.

## Procedure 1

For tool without one-touch type sleeve

► Fig.13: 1. Driver bit 2. Sleeve

To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and insert the driver bit into the sleeve as far as it will go.

Then release the sleeve to secure the driver bit.

For tool with one-touch type sleeve

To install the driver bit, insert the driver bit into the sleeve as far as it will go.

## Procedure 2

In addition to **Procedure 1**, insert the bit-piece into the sleeve with its pointed end facing in.

► Fig.14: 1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and pull the driver bit out.

**NOTE:** If the driver bit is not inserted deep enough into the sleeve, the sleeve will not return to its original position and the driver bit will not be secured. In this case, try re-inserting the bit according to the instructions above.

**NOTE:** When it is difficult to insert the driver bit, pull the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will go.

**NOTE:** After inserting the driver bit, make sure that it is firmly secured. If it comes out, do not use it.

## Installing hook

**CAUTION:** When installing the hook, always secure it with the screw firmly. If not, the hook may come off from the tool and result in the personal injury.

**CAUTION:** Use the hanging/mounting parts for their intended purposes only. Using for unintended purpose may cause accident or personal injury.

► Fig.15: 1. Groove 2. Hook 3. Screw


The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either side of the tool. To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with a screw. To remove, loosen the screw and then take it out.

# OPERATION

► Fig.16


The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the screw/bolt, the material of the workpiece to be fastened, etc. The relation between fastening torque and fastening time is shown in the figures.

Proper fastening torque for standard bolt

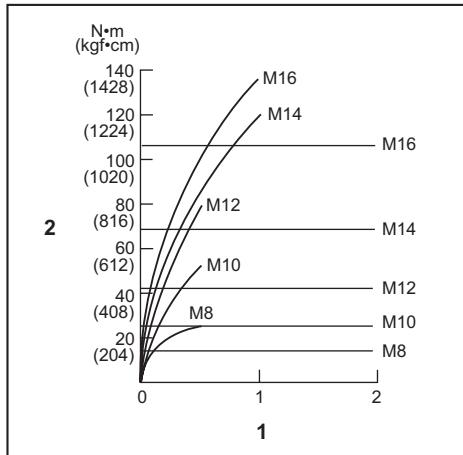

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque

Proper fastening torque for high tensile bolt

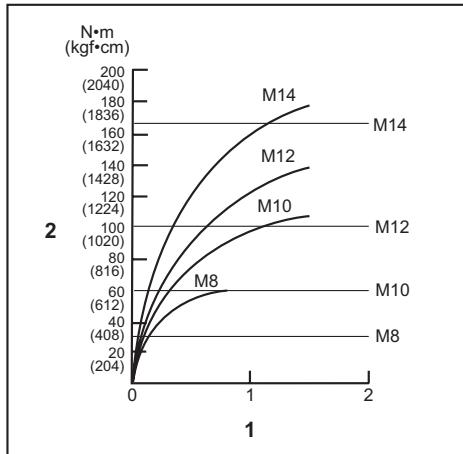

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque

Hold the tool firmly and place the point of the driver bit in the screw head. Apply forward pressure to the tool to the extent that the bit will not slip off the screw and turn the tool on to start operation.

**NOTICE:** If you use a spare battery to continue the operation, rest the tool at least 15 min.

**NOTE:** Use the proper bit for the head of the screw/bolt that you wish to use.

**NOTE:** When fastening M8 or smaller screw, choose a proper impact force and carefully adjust pressure on the switch trigger so that the screw is not damaged.

**NOTE:** Hold the tool pointed straight at the screw.

**NOTE:** If the impact force is too strong or you tighten the screw for a time longer than shown in the figures, the screw or the point of the driver bit may be overstressed, stripped, damaged, etc. Before starting your job, always perform a test operation to determine the proper fastening time for your screw.

The fastening torque is affected by a wide variety of factors including the following. After fastening, always check the torque with a torque wrench.

1. When the battery cartridge is discharged almost completely, voltage will drop and the fastening torque will be reduced.
2. Driver bit or socket bit  
Failure to use the correct size driver bit or socket bit will cause a reduction in the fastening torque.
3. Bolt
  - Even though the torque coefficient and the class of bolt are the same, the proper fastening torque will differ according to the diameter of bolt.
  - Even though the diameters of bolts are the same, the proper fastening torque will differ according to the torque coefficient, the class of bolt and the bolt length.
4. The manner of holding the tool or the material of driving position to be fastened will affect the torque.
5. Operating the tool at low speed will cause a reduction in the fastening torque.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**⚠ CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Driver bits
- Socket bits
- Hook
- Tool hanger
- Plastic carrying case
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

## MAINTENANCE

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## 规格

型号：		TD001G
紧固能力	机器螺丝	M4 - M8
	普通螺栓	M5 - M16
	强力螺栓	M5 - M14
空载速度 (RPM)	4 (最大冲击模式)	0 - 3,700 r/min
	3 (硬档冲击模式)	0 - 3,200 r/min
	2 (中等冲击模式)	0 - 2,100 r/min
	1 (软档冲击模式)	0 - 1,100 r/min
	木材模式	0 - 1,800 r/min
	T 模式 (1)	0 - 2,400 r/min
	T 模式 (2)	0 - 3,700 r/min
	螺栓模式 (1)	0 - 2,500 r/min
	螺栓模式 (2)	0 - 3,700 r/min
	螺栓模式 (3)	0 - 3,700 r/min
每分钟 冲击数	4 (最大冲击模式)	0 - 4,400 /min
	3 (硬档冲击模式)	0 - 3,600 /min
	2 (中等冲击模式)	0 - 2,600 /min
	1 (软档冲击模式)	0 - 1,100 /min
	木材模式	0 - 4,400 /min
	T 模式 (1)	-
	T 模式 (2)	0 - 2,600 /min
	螺栓模式 (1)	-
	螺栓模式 (2)	0 - 4,400 /min
	螺栓模式 (3)	0 - 4,400 /min
额定电压		D.C. 36 V - 40 V (最大)
总长度		120 mm
净重		1.7 - 2.3 kg

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量因附件（包括电池组）而异。根据EPTA-Procedure 01/2014，最重与最轻的组合见表格。

### 适用电池组和充电器

电池组	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: 建议使用的电池
充电器	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

**▲警告：**请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和/或失火。

## 符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



仅限于欧盟国家

由于本设备中包含有害成分，因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境和人体健康产生负面影响。请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置！

根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案，废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点，根据环保法规进行处置。

此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。

## 用途

本工具用于在木材、金属和塑料中拧紧螺丝。

## 安全警告

### 电动工具通用安全警告

**▲警告：**阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

## 保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

### 工作场地的安全

1. **保持工作场地清洁和明亮。**杂乱和黑暗的场地会引发事故。

- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。**注意力不集中会使你失去对工具的控制。


### 电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。**绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击风险。
- 不得滥用软线。**绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。**适合户外使用的电线将降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。**RCD的使用可降低电击风险。
- 电动工具会产生对用户有害的电磁场（EMF）。**但是，起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和 / 或医生寻求建议。

### 人身安全

- 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- 使用个人防护装置。**始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 防止意外起动。**在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

- 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。**这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。**让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。**使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。**某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
- 使用电动工具时请始终佩带护目镜以免伤害眼睛。**护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚/新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚/新西兰，法律要求佩带面罩保护脸部。
- 维护电动工具及其附件。**检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- 保持切削刀具锋利和清洁。**维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。**在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。
- 使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。**布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

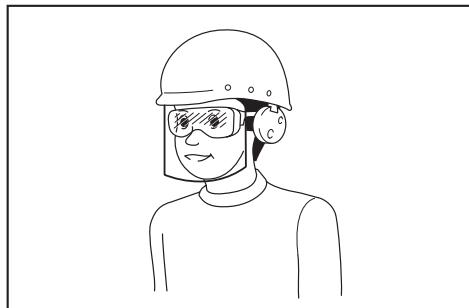

**雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。**

#### **电动工具使用和注意事项**

- 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。**选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。**不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。**这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- 维修**
- 让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。**这将保证所维修的电动工具的安全。
- 决不能维修损坏的电池包。**电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。

3. 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

## 充电式冲击起子机使用安全警告

1. 当进行作业时紧固件可能会接触到隐藏的电线, 请握住电动工具的绝缘抓握表面。紧固件接触到“带电”的电线时, 工具上曝露的金属部分可能也会“带电”, 并使操作者触电。
2. 请务必确保立足稳固。  
在高处使用工具时确保下方无人。
3. 请牢握本工具。
4. 请佩带耳罩。
5. 操作之后, 请勿立刻触摸起子头或工件。它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
6. 手应远离旋转的部件。
7. 使用随工具提供的辅助手柄。操作失手会引起人身伤害。
8. 当在钻削附件可能触及暗线进行操作时, 要通过绝缘握持面来握持工具。钻削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
9. 请确保不存在电缆、水管、煤气管道等, 如果其因使用本工具而受损, 可能会引起危险。

## 请保留此说明书。

**▲警告:** 请勿为图方便或因对产品足够熟悉(由于重复使用而获得的经验)而不严格遵循相关产品安全规则。  
使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

## 电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前, 请仔细通读所有的说明以及(1)电池充电器, (2)电池, 以及(3)使用电池的产品上的警告标记。
2. 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
3. 如果机器运行时间变得过短, 请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛, 请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路:
  - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。
  - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。

(3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流, 导致过热, 并可能导致起火甚至击穿。

6. 请勿在温度可能达到或超过50°C(122°F)的场所存放以及使用工具和电池组。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损, 也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请勿对电池组射钉, 或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组, 又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。  
第三方或转运代理等进行商业运输时, 应遵循包装和标识方面的特殊要求。  
有关运输项目的准备作业, 咨询危险品方面的专业人士。同时, 请遵守可能更为详尽的国家法规。  
请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息, 并牢固封装电池, 使电池在包装内不可动。

11. 丢弃电池组时, 需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池, 请遵循当地法规。
12. 仅将电池用于Makita(牧田)指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具, 必须将电池从工具内取出。
14. 使用工具期间以及使用工具之后, 电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。
15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子, 否则可能引起灼伤。
16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能导致工具或电池组性能下降或故障。
17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用, 否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. 确保电池远离儿童。

## 请保留此说明书。

**▲小心:** 请仅使用Makita(牧田)原装电池。使用非Makita(牧田)原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸, 从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

## 保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

## 功能描述

**⚠小心：** 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

### 安装或拆卸电池组

**⚠小心：** 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

**⚠小心：** 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

#### ► 图片1：1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁紧。

**⚠小心：** 务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

**⚠小心：** 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

## 显示电池的剩余电量

按电池组上的CHECK (查看) 按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

#### ► 图片2：1. 指示灯 2. CHECK (查看) 按钮

指示灯	剩余电量
点亮	100%
熄灭	0%
闪烁	待机
	75%至100%
	50%至75%
	25%至50%
	0%至25%
	给电池充电。
	电池可能出现故障。

**注：** 在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

**注：** 当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

## 工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

### 过载保护

以导致异常高电流的方式操作电池时，工具会自动停止运转。在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

### 过热保护

工具过热时，工具将自动停止运转，同时前灯将闪烁。在这种情况下，请等待工具冷却后再重新启动工具。

### 过放电保护

电池电量不足时，本工具自动停止运转。此时，请取出工具中的电池并予以充电。

## 开关操作

### ► 图片3：1. 开关扳机

**▲小心：**在将电池组插入工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回到“OFF”（关闭）位置。

启动工具时，只要扣动开关扳机即可。随着在开关扳机上施加压力的增大，工具速度会提高。松开开关扳机工具即停止。

**注：**如果持续扣动开关扳机约6分钟，机器将自动停止。

**注：**扣住开关扳机时，任何其它按钮都不工作。

## 点亮前灯

**▲小心：**请勿直视灯光或光源。

### ► 图片4：1. 前灯

### ► 图片5：1. 按钮

扣动开关扳机，打开前灯。如需关闭，则松开开关扳机。松开开关扳机约10秒后，前灯将熄灭。

如需在10秒内关闭前灯，请按住  按钮数秒。

如需禁用前灯，则将照明灯状态关闭。如需关闭照明灯状态，请先扣动然后再松开开关扳机。松开开关扳机后10秒内，按住  按钮数秒。

当照明灯状态为OFF（关闭）时，即使扣动开关扳机，前灯也不会打开。

如需再次打开照明灯状态，按住  按钮数秒。

**注：**当工具过热时，前灯将闪烁1分钟，然后LED显示屏将熄灭。在这种情况下，请将工具冷却后再进行操作。

**注：**如需确认照明灯状态，请扣动扳机。当扣动开关扳机使前灯亮起时，照明灯状态为ON（开启）。当前灯不亮时，照明灯状态为OFF（关闭）。

**注：**应使用干布擦拭去除前灯头上的污垢。注意不要刮花前灯的镜面，否则会降低照明亮度。

## 反转开关的操作

### ► 图片6：1. 反转切换柄

**▲小心：**操作前请务必确认工具的旋转方向。

**▲小心：**只有当工具完全停止转动后方可使用反转开关。如果在工具停止之前改变旋转方向，可能会损坏工具。

**▲小心：**不使用工具时，请务必将反转切换柄置于空档位置。

本工具设有反转开关，可改变旋转方向。自A侧按压反转切换柄可进行顺时针方向旋转；自B侧按压则进行逆时针方向旋转。反转切换柄处于空档位置时，开关扳机无法扣动。

## 更改应用模式

### 应用模式简介

应用模式是指工具中对应不同驱动旋转和冲击力度的预设模式。根据实际作业情况选择合适的应用模式，可加快作业速度和 / 或提高作业质量。

本工具应用模式如下：

#### 冲击力

- 4（最大）
- 3（硬档）
- 2（中等）
- 1（软档）

#### 辅助类型

- 木材模式
- T模式  (1)
- T模式  (2)
- 螺栓模式 (1) (顺时针/逆时针)
- 螺栓模式 (2) (顺时针/逆时针)
- 螺栓模式 (3) (顺时针/逆时针)

应用模式可以通过  按钮、 按钮或模式快速切换按钮进行更改。

### ► 图片7：1. 模式快速切换按钮 2. 按钮 3. 按钮

在工具上注册应用模式后，按下模式快速切换按钮即可切换至注册的应用模式（模式快速切换功能）。

**注:** 当面板上的指示灯均为熄灭状态时,请先扣动开关扳机,然后再按下模式快速切换按钮。

**注:** 如果您操作工具的时间未达到1分钟左右,将无法更改应用模式。在此情况下,再次将开关扳机拉出,并按下**④**按钮,**⑤**按钮,或模式快速切换按钮。

**注:** 关于如何注册应用模式,请参阅“模式快速切换功能”中的“注册应用模式”。

**注:** 当照明灯状态关闭时,前灯将不再闪烁,即使在通过按下模式快速切换按钮更改应用模式的情况下也不例外。

**注:** 关于如何注册应用模式,请参阅“模式快速切换功能”中的“注册应用模式”。

### 禁用模式快速切换按钮

您也可以禁用模式快速切换按钮。禁用后,无法通过模式快速切换按钮更改冲击力度和切换应用模式。

要禁用模式快速切换按钮,请同时按住模式快速切换按钮和**⑤**按钮,直至面板上所有的指示灯都闪烁为止。

要恢复模式快速切换按钮,请再执行一次上述步骤。

**注:** 即使在禁用模式快速切换按钮的情况下,也可注册和删除应用模式。注册或删除应用模式后,模式快速切换按钮即被激活。

## 模式快速切换按钮

模式快速切换按钮的功能因工具是否注册了应用模式而异。

### ▶ 图片8: 1. 模式快速切换按钮

#### 未注册应用模式时:

每按一下模式快速切换按钮就会更改一次冲击力度。按下模式快速切换按钮以更改冲击力度时,两侧的前指示灯会闪烁一次。

#### 注册了应用模式时:


按下模式快速切换按钮,工具会在已注册应用模式和当前应用模式之间切换。按下模式快速切换按钮以切换应用模式时,两侧的前指示灯会闪烁一次。

#### 快速参考

下表列出了模式快速切换按钮的功能。

■ 表示模式快速切换按钮。

按钮 / 目的	措施	确认方法
 (当模式快速切换功能关闭时) 通过模式快速切换按钮更改冲击力度	按	 工具上的前灯闪烁一下。
 (当模式快速功能开启时) 切换至注册应用模式	按	 工具上的前灯闪烁一下。
 +  注册应用模式	按下并保持按住 (每个按钮)	<b>例: 木材模式已注册</b>  所需应用模式的指示灯闪烁。

按钮 / 目的	措施	确认方法
 +  删除已注册的应用模式	按下并保持按住 (每个按钮)	 所有冲击力等级指示灯闪烁。
	按下并保持按住 (每个按钮)	 面板上所有指示灯均闪烁。

：指示灯闪烁。

## 改变冲击力


您可以采用4个步骤更改冲击力：4（最大）、3（硬档）、2（中等）和1（软档）。这样就可以选择适合作业的紧固模式。

每次按下  按钮或模式快速切换按钮，冲击力水平都将变化。

您可以在松开开关扳机后大约1分钟内更改冲击力。

**注：**如果按下  按钮、  按钮或模式快速切换按钮，可将时间延长大约1分钟以更改冲击力。

### ▶ 图片9

应用模式 (面板上显示的 冲击力度)	最大锤击数	用途	应用示例
4（最大） 	4,400/min	以最大的力度和速度紧固。	将螺钉拧入根基材料，紧固长螺钉或螺栓。
3（硬档） 	3,600/min	以低于最大模式的力度和速度紧固（较最大模式更容易控制）。	将螺钉拧入根基材料，紧固螺栓。
2（中等） 	2,600/min	需要良好磨光效果的紧固场合。	将螺钉拧入磨光板或石膏板。
1（软档） 	1,100/min	以较小的力度紧固以避免螺纹受损。	紧固窗扇螺丝、小螺丝（如M6）。

：指示灯亮起。

**注：**当面板上无指示灯亮起，则在按下  按钮或模式快速切换按钮前拉动开关扳机。

**注：**当关闭工具以节省电池电力时，开关面板上的指示灯全部熄灭。采用持续扣动开关扳机直至工具停止的方法可检查冲击力度。

## 更改辅助类型

本工具自带辅助功能，可提供数种应用模式方便操作人员控制自如地钻入螺钉。

按下按钮  即可更改应用模式的类型。

您可以在松开开关扳机后大约1分钟内更改辅助类型。

**注：**如果按下按钮  按钮、  按钮或模式快速切换按钮，可将时间延长大约1分钟以更改辅助类型。

### ▶ 图片10

应用模式 (面板上显示的 辅助类型)	最大锤击数	功能	用途
木材模式* 	4,400/min	该模式有助于避免螺钉在开始钻入时掉落。工具首先以低转速拧转螺钉。在工具开始冲击后，转速上升并达到最大速度。	紧固长螺丝。
T 模式 (1)* 	- (工具在冲击开始后立即停止旋转。)	该模式有助于避免螺钉过度紧固。同时也提高了速度和质量。工具驱动螺钉高速旋转，并在开始冲击后立即停止。 <b>注：</b> 停止驱动的时间根据螺钉和材料的类型不同而异。使用该模式前，请先进行测试。	将自旋螺钉稳妥地拧入薄金属板。
T 模式 (2)* 	2,600/min	该模式有助于避免螺钉损坏或打花。同时也提高了速度和质量。工具驱动螺钉高速旋转，并在开始冲击后减低转速。 <b>注：</b> 拧紧后立即松开开关扳机，避免过度紧固。	将自旋螺钉稳妥地拧入厚金属板。
螺栓模式	-	<b>顺时针旋转</b> 此模式有助于采用相同的扭力连续重复地进行旋拧操作。开关扳机的行程达到最大速度，将在此模式下缩短。 <b>逆时针旋转</b> 此模式有助于防止螺栓掉落。当通过逆时针旋转工具松开螺栓时，工具将在螺栓/螺母足够松开后，自动停止或减速。开关扳机的行程达到最大速度，将在此模式下缩短。 <b>注：</b> 停止驱动的时间根据螺钉和材料的类型不同而异。使用该模式前，请先进行测试。	<b>顺时针旋转</b> 防止螺栓过紧。 <b>逆时针旋转</b> 拧松螺栓。

应用模式 (面板上显示的 辅助类型)	最大锤击数	功能	用途
螺栓模式 (1) 	-	<b>顺时针旋转</b> 当其开始冲击敲打时，工具将自动停止。 <b>逆时针旋转</b> 冲击力为2。当停止冲击时，工具将自动停止。	-
螺栓模式 (2) 	-	<b>顺时针旋转</b> 自工具启动冲击敲打大约0.3秒后，工具将自动停止。 <b>逆时针旋转</b> 冲击力为4。当停止冲击时，工具将自动停止。	-
螺栓模式 (3) 	-	<b>顺时针旋转</b> 自工具启动冲击敲打大约1秒后，工具将自动停止。 <b>逆时针旋转</b> 当停止冲击时，工具将降低旋转速度。	-

：指示灯亮起。

\* 当工具逆时针旋转时，将采用和4（最大）模式相同的方式旋转，4,400 /min。

**注：**当面板上的指示灯均为熄灭状态时，请先扣动开关扳机，然后再按下按钮。

**注：**当关闭工具以节省电池电力时，开关面板上的指示灯全部熄灭。采用持续扣动开关扳机直至工具停止的方法可检查应用模式的类型。

## 模式快速切换功能

### 模式快速切换功能的作用

模式快速切换功能可以节省切换工具应用模式的时间。按下模式快速切换按钮即可切换至所需应用模式。执行需要来回切换两种应用模式的重复性作业时，该功能十分便利。

**示例** 如果需要使用T模式和最大冲击力，请将最大冲击力注册至模式快速切换按钮。注册后，按一下模式快速切换按钮即可从T模式切换至最大冲击力模式。再次按下模式快速切换按钮即可返回至T模式。

即使工具当前不处于T模式，按下模式快速切换按钮也会切换至最大冲击力模式。注册使用频率较高的应用模式为作业带来方便。

可为模式快速切换功能选择以下应用模式：

#### 冲击力

- 4（最大）
- 3（硬档）
- 2（中等）
- 1（软档）

## 辅助类型

- 木材模式
- T 模式  (1)
- T 模式  (2)
- 螺栓模式 (1) (顺时针/逆时针)
- 螺栓模式 (2) (顺时针/逆时针)
- 螺栓模式 (3) (顺时针/逆时针)

## 注册应用模式

要使用模式快速切换功能, 请事先将所需应用模式注册至工具。

1. 使用  按钮或  按钮选择您所需的应用模式。

2. 同时按下并保持按住  按钮和模式快速切换按钮, 直到所需应用模式的指示灯闪烁为止。

► 图片11: 1. 模式快速切换按钮 2. 按钮 

**注:** 可通过执行上述步骤注册新的应用模式来覆盖当前应用模式。

## 使用模式快速切换功能

当工具处于未注册的模式下时, 按下模式快速切换按钮以切换至已注册的应用模式。按下模式快速切换按钮, 工具会在已注册应用模式和上一个应用模式之间切换。当切换至已注册的应用模式时, 两侧的前指示灯会闪烁。





当使用已注册的应用模式时, 注册的应用模式指示灯将闪烁。

## 退出模式快速切换功能

同时按下并保持按住  按钮和  按钮, 直到所有冲击力等级指示灯闪烁为止。

**注:** 退出模式快速切换功能后, 将启用模式快速切换按钮更改冲击力。

## 指示样式

应用模式	注册应用模式时	已注册的应用模式打开时
4 (最大)		
3 (硬档)		
2 (中等)		
1 (软档)		
木材模式		
T 模式 (1)		
T 模式 (2)		

应用模式	注册应用模式时	已注册的应用模式打开时
螺栓模式 (1)		
螺栓模式 (2)		
螺栓模式 (3)		

：指示灯亮起。

：指示灯闪烁。

## 装配

**▲小心：**对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

### 起子头 / 套筒起子头的安装或拆卸

#### ► 图片12

请仅使用具有图示插入部分的起子头 / 套筒起子头。切勿使用任何其他类型的起子头 / 套筒起子头。

#### 对于配备浅起子头孔的工具

A=12 mm  
B=9 mm

仅使用此类型的起子头。应按步骤1进行。（注）不需要备有起子头元件。

#### 对于配备深起子头孔的工具

A=17 mm  
B=14 mm

要安装此类起子头时，应按步骤1进行。

A=12 mm  
B=9 mm

要安装此类起子头时，应按步骤2进行。（注）安装起子头时需要备有起子头元件。

#### 对于带单触类型套筒的工具

安装起子头时，应将其插入套筒，尽量将其推到底。

#### 步骤2

除步骤1之外，还应将起子头元件插入套筒，并使其尖端朝向套筒内部。

**► 图片14：** 1. 起子头 2. 起子头元件 3. 套筒  
拆卸起子头时，应沿箭头方向拉动套筒并将起子头拉出。

**注：**如果起子头未充分插入套筒中，套筒将不能退回至原位，从而无法固定起子头。此时，应根据上述说明重新插入起子头。

**注：**当起子头难以插入时，请拉套筒并将起子头插入套筒，尽量将其推到底。

**注：**插入起子头后，请务必确保其紧固。如果脱落出来，则请勿使用。

## 安装挂钩

**▲小心：**安装挂钩时，务必使用螺丝将其固定。否则挂钩可能会脱离工具，导致人身伤害。

**▲小心：**悬挂 / 安装部件只能用于预期用途。用作其他用途可能会引发意外或造成人身伤害。

#### ► 图片15： 1. 凹槽 2. 挂钩 3. 螺丝

挂钩便于临时悬挂工具。可安装在工具的任一侧。要安装挂钩，请将其插入工具外壳上任一侧的凹槽中，然后用螺丝加以紧固。要拆卸挂钩，请将螺丝拧松，然后将其取出。

#### 步骤1

#### 对于不带单触类型套筒的工具

#### ► 图片13： 1. 起子头 2. 套筒


安装起子头时，应沿箭头的方向拉动套筒并将起子头一直插到套筒最里端。然后松开套筒以固定起子头。

# 操作

## ► 图片16


适当的紧固转矩随螺丝 / 螺栓的种类或尺寸以及待紧固工件的材料等因素而有所不同。紧固转矩与紧固时间之间的关系如图所示。

### 普通螺栓的适当紧固转矩

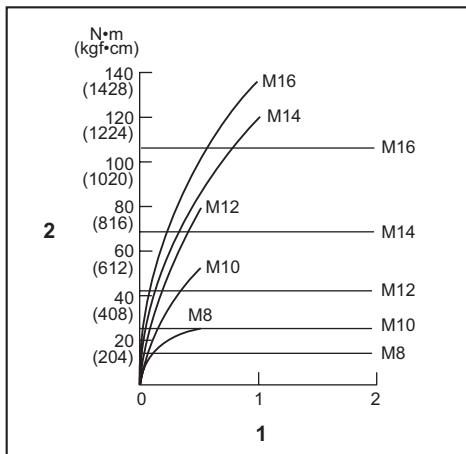

1. 紧固时间（秒） 2. 紧固转矩

### 强力螺栓的适当紧固转矩

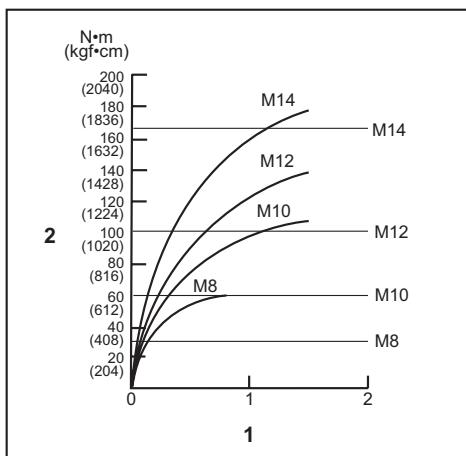

1. 紧固时间（秒） 2. 紧固转矩

紧握工具并将起子头的尖端置于螺丝的头部。对工具施加向前的压力达到使起子头不会从螺丝上滑落的程度，这样便可启动工具开始操作。

**注意：**如果使用备用电池继续工作，请至少让工具休息**15分钟**。

**注：**使用适合螺丝 / 螺栓头部的起子头。

**注：**当紧固M8或更小号的螺丝时，选择合适的冲击力并注意调节施加在开关扳机上的压力以免损坏螺丝。

**注：**握持工具时将其笔直对准螺丝。

**注：**如果紧固螺丝的冲击力太强或紧固时间超过图示的时间，螺丝或起子头尖端将会受到过度的牵拉、挤、压损坏等。在开始作业前，一定要进行测试操作以确定所使用螺丝的适当紧固时间。

- 紧固转矩受下述多种因素影响。紧固后，请务必使用转矩扳手确认转矩。
1. 当电池组电量将要完全耗尽时，电压将会下降，紧固转矩也会减小。
  2. 起子头或套筒起子头  
使用尺寸不当的起子头或套筒起子头将会减小紧固转矩。
  3. 螺栓
    - 即使转矩系数和螺栓等级相同，但因其直径不同，所需紧固转矩也不同。
    - 即使螺栓的直径相同，但因其转矩系数、等级及其长度不同，所需紧固转矩也不相同。
  4. 握持工具的方式或上螺栓部位的材料也会影响转矩。
  5. 低速操作工具也会减小紧固转矩。

# 保养

**▲小心：**检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

**注意：**切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由**Makita**（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用**Makita**（牧田）的替换部件。

## 选购附件

**⚠小心：**这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。

- 起子头
- 套筒起子头
- 挂钩
- 工具吊扣
- 塑料携带箱
- **Makita**（牧田）原装电池和充电器

**注：**本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

## SPESIFIKASI

Model:		TD001G
Kapasitas pengencangan	Sekrup mesin	M4 - M8
	Baut standar	M5 - M16
	Baut mutu tinggi	M5 - M14
Kecepatan tanpa beban (RPM)	4 (Mode hentakan maksimal)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	3 (Mode hentakan keras)	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
	2 (Mode hentakan sedang)	0 - 2.100 min <sup>-1</sup>
	1 (Mode hentakan ringan)	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
	Mode kayu	0 - 1.800 min <sup>-1</sup>
	Mode T (1)	0 - 2.400 min <sup>-1</sup>
	Mode T (2)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	Mode baut (1)	0 - 2.500 min <sup>-1</sup>
	Mode baut (2)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	Mode baut (3)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
Hentakan per menit	4 (Mode hentakan maksimal)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	3 (Mode hentakan keras)	0 - 3.600 min <sup>-1</sup>
	2 (Mode hentakan sedang)	0 - 2.600 min <sup>-1</sup>
	1 (Mode hentakan ringan)	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
	Mode kayu	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	Mode T (1)	-
	Mode T (2)	0 - 2.600 min <sup>-1</sup>
	Mode baut (1)	-
	Mode baut (2)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	Mode baut (3)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
Tegangan terukur	D.C. 36 V - 40 V maks	
Panjang keseluruhan	120 mm	
Berat bersih	1,7 - 2,3 kg	

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang, termasuk kartrid baterai. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.

### Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Kartrid baterai	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: Baterai yang direkomendasikan
Pengisi daya	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

**PERINGATAN:** Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

## Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Hanya untuk negara-negara UE. Akibat adanya komponen berbahaya dalam peralatan, limbah peralatan listrik dan elektronik, aki dan baterai dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Jangan buang peralatan listrik dan elektronik atau baterai bersama limbah rumah tangga!

Sesuai dengan Petunjuk Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik dan tentang aki dan baterai serta limbah aki dan baterai, serta penyesuaianya terhadap undang-undang nasional, limbah peralatan listrik, baterai dan aki harus disimpan secara terpisah dan dikirim ke tempat pengumpulan terpisah untuk sampah kota, beroperasi sesuai dengan peraturan tentang perlindungan lingkungan.

Hal ini ditunjukkan dengan simbol tempat sampah bersilang yang ditempatkan pada peralatan.

## Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memasang sekrup pada kayu, logam dan plastik.

## PERINGATAN KESELAMATAN

### Peringatan keselamatan umum mesin listrik

**APERINGATAN:** Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

### Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

#### Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

#### Keamanan Kelistrikan

1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. **Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan).** Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. **Jangan menjalenggunakan kabel.** **Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak.** Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. **Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. **Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.

#### Keselamatan Diri

1. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. **Gunakan alat pelindung diri.** Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-slip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.

- Cegah penyalakan yang tidak disengaja. Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik. Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang memadai. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa. Tindakan yang lahal dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik. Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.



Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalakan dan mematikannya. Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik. Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik. Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesoris. Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih. Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas. Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut. Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai

- Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan. Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
- Gunakan mesin listrik hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus. Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.

- Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain. Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.**
- Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.**
- Jangan menggunakan paket baterai atau mesin yang sudah rusak atau telah diubah. Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cidera.**
- Jangan membiarkan paket baterai atau mesin dekat dengan api atau suhu yang berlebihan. Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.**
- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau mesin di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan. Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.**

#### Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang penganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.**
- Jangan pernah memperbaiki paket baterai yang sudah rusak. Perbaikan paket baterai harus dilakukan hanya oleh produsen atau penyedia servis resmi.**
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesori.**

### Peringatan keselamatan obeng ketok listrik tanpa kabel

- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi. Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.**
- Selalu pastikan Anda memiliki pijakan kuat. Pastikan tidak ada orang di bawah Anda ketika menggunakan mesin di lokasi tinggi.**
- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Kenakan pelindung telinga.**
- Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja segera setelah pengoperasian. Suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.**
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**

- Gunakan gagang tambahan, jika disertakan bersama mesin ini. Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.**
- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila aksesoris pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi. Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.**
- Pastikan tidak ada kabel listrik, pipa air, pipa gas, dll. yang dapat menyebabkan bahaya jika mengalami kerusakan akibat penggunaan mesin.**

### SIMPAN PETUNJUK INI.

**PERINGATAN:** JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

**PENYALAHGUNAAN** atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

### Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

- Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.**
- Jangan membongkar atau memodifikasi kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.**
- Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.**
- Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.**
- Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:
 
  - Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.**
  - Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.**
  - Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.**
 Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.**
- Jangan menyimpan dan menggunakan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).**

- Jangan membuang kartid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartid baterai bisa meledak jika terbakar.
- Jangan memaku, memotong, menghancurkan, melempar, menjatuhkan kartid baterai, atau memukulkan benda keras ke kartid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
- Jangan menggunakan baterai yang rusak.
- Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundungan Makanan Berbahaya.**  
Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspedtor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabuhan.  
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.  
Beri perekat atau tutup bagian yang terbuka dan kemasi baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan perggeseran dalam pengemasan.
- Ketika membuang kartid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.**
- Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
- Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.**
- Selama dan setelah digunakan, kartid baterai mungkin menyimpan panas yang dapat menyebabkan luka bakar atau luka bakar suhu rendah. Perhatikan cara memegang kartid baterai yang masih panas.**
- Jangan langsung menyentuh terminal mesin setelah digunakan karena suhunya mungkin cukup panas untuk menyebabkan luka bakar.**
- Jangan biarkan serpihan, debu, atau tanah menempel di terminal, lubang, dan alur kartid baterai.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja buruk atau kerusakan mesin maupun kartid baterai.
- Kecuali jika mesin mendukung penggunaan di dekat saluran listrik bertegangan tinggi, jangan gunakan kartid baterai di dekat saluran listrik bertegangan tinggi.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin maupun kartid baterai.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.**

## SIMPAN PETUNJUK INI.

### PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita.

Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisi daya dan alat Makita.

## Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

- Isi ulang kartid baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
- Jangan pernah mengisi ulang kartid baterai yang sudah diisi penuh. Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
- Isi ulang kartid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C. Biarkan kartid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
- Saat kartid baterai tidak digunakan, lepaskan dari mesin atau pengisi daya.
- Isi ulang daya kartid baterai jika Anda tidak menggunakanya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).

## DESKRIPSI FUNGSI

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

### Memasang atau melepas baterai

**PERHATIAN:** Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartid baterai.

**PERHATIAN:** Pegang mesin dan kartid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartid baterai dan cedera diri.

► Gbr.1: 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartid baterai

Untuk melepas kartid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartid.

Untuk memasang kartid baterai, sejajarkan lidah kartid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini artinya kartid baterai tidak terkunci sempurna.

**PERHATIAN:** Selalu pasang kartid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

**PERHATIAN:** Jangan memasang kartid baterai secara paksa. Jika kartid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

## Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

Tekan tombol pemeriksaan pada kartrid baterai untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Lampu indikator menyala selama beberapa detik.

► Gbr.2: 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

Lampu indikator	Kapasitas yang tersisa
Menyala	
Mati	
Berkedip	
	75% hingga 100%
	50% hingga 75%
	25% hingga 50%
	0% hingga 25%
	Isi ulang baterai.
	Baterai mungkin sudah rusak.

**CATATAN:** Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukkan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

**CATATAN:** Lampu indikator pertama (ujung kiri) akan berkedip ketika sistem perlindungan mesin bekerja.

## Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutus daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang umur pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat dioperasikan jika mesin atau baterai mengalami salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini:

### Perlindungan kelebihan beban

Jika baterai digunakan dengan cara yang menjadikan baterai mengeluarkan arus tinggi yang berlebihan, mesin akan berhenti secara otomatis. Dalam situasi ini, matikan mesin dan hentikan pekerjaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian, nyalakan mesin untuk kembali melanjutkan pekerjaan.

### Perlindungan panas berlebih

Saat mesin terlalu panas, mesin akan berhenti secara otomatis, dan lampu depan akan berkedip. Untuk situasi ini, biarkan mesin menjadi dingin sebelum menyalakan mesin lagi.

## Perlindungan pengisian daya berlebih

Ketika kapasitas baterai tidak cukup, mesin akan berhenti secara otomatis. Dalam kondisi ini, lepaskan baterai dari mesin dan isi ulang baterai.

### kerja sakelar

► Gbr.3: 1. Picu sakelar

**PERHATIAN:** Sebelum memasukkan kartrid baterai pada mesin, pastikan picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Kecepatan mesin meningkat dengan menambah tekanan pada picu saklar. Lepaskan picu sakelar untuk berhenti.

**CATATAN:** Mesin akan berhenti secara otomatis jika Anda tetap menarik picu sakelar selama kira-kira 6 menit.

**CATATAN:** Saat menarik pelatuk sakelar, tombol lainnya tidak akan berfungsi.

### Menyalakan lampu depan

**PERHATIAN:** Jangan melihat lampu atau sumber cahaya secara langsung.

► Gbr.4: 1. Lampu depan

► Gbr.5: 1. Tombol

Tarik pelatuk sakelar untuk menyalakan lampu depan. Untuk mematikannya, lepaskan pelatuk saklarnya. Lampu depan akan padam selama kira-kira 10 detik setelah melepas pelatuk sakelar.

Untuk mematikan lampu depan selama 10 detik, tekan dan tahan tombol selama beberapa detik.

Untuk menonaktifkan lampu depan, matikan status lampu. Untuk mematikan status lampu, pertama-tama tarik dan lepaskan pelatuk sakelar. Selama 10 detik setelah melepas pelatuk sakelar, tekan dan tahan tombol selama beberapa detik.

Dengan status lampu dalam kondisi mati, lampu depan tidak akan menyala meskipun pelatuk ditarik.

Untuk menyalakan kembali status lampu, tekan dan tahan tombol selama beberapa detik.

**CATATAN:** Saat mesin mengalami kelebihan panas, lampu depan berkedip selama satu menit, kemudian layar LED akan padam. Dalam kondisi ini, tunggu hingga mesin dingin sebelum kembali mengoperasikannya.

**CATATAN:** Untuk mengonfirmasi status lampu, tarik pelatuknya. Ketika lampu depan menyala dengan menarik pelatuk sakelar, status lampu menyala. Ketika lampu depan tidak menyala, status lampu dalam kondisi mati.

**CATATAN:** Gunakan kain kering untuk mengelap kotoran dari lensa lampu depan. Berhati-hatilah agar tidak menggores lensa lampu depan, karena dapat menurunkan tingkat penerangannya.

## Kerja saklar pembalik arah

► Gbr.6: 1. Tuas saklar pembalik arah

**PERHATIAN:** Selalu periksa arah putaran sebelum penggunaan.

**PERHATIAN:** Gunakan saklar pembalik arah hanya setelah mesin benar-benar berhenti. Mengubah arah putaran sebelum mesin berhenti dapat merusak mesin.

**PERHATIAN:** Saat mesin tidak digunakan, selalu posisikan tuas saklar pembalik arah pada posisi netral.

Mesin ini memiliki saklar pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tekan tuas saklar pembalik arah dari sisi A untuk putaran searah jarum jam atau dari sisi B untuk putaran berlawanan arah jarum jam. Ketika tuas saklar pembalik arah pada posisi netral, picu saklar tidak bisa ditarik.

## Berganti mode aplikasi

### Apa itu mode aplikasi?

Mode aplikasi adalah variasi putaran dan hentakan yang sudah prasetel pada mesin. Dengan memiliki mode aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan, Anda dapat bekerja lebih cepat dan/atau menghasilkan sentuhan akhir yang lebih bagus.

Mesin ini memiliki mode aplikasi berikut:

#### Kekuatan hentakan

- 4 (Maksimal)
- 3 (Keras)
- 2 (Sedang)
- 1 (Ringan)

#### Tipe bantuan

- Mode kayu
- Mode T  (1)
- Mode T  (2)
- Mode baut (1) (searah/berlawanan arah jarum jam)
- Mode baut (2) (searah/berlawanan arah jarum jam)
- Mode baut (3) (searah/berlawanan arah jarum jam)

Mode aplikasi dapat diubah dengan tombol  ,  , atau tombol pengubah mode cepat.

► Gbr.7: 1. Tombol pengubah mode cepat  
2. Tombol  3. Tombol 

Dengan mendaftarkan mode aplikasi tertentu ke mesin ini, Anda dapat beralih ke mode aplikasi yang terdaftar hanya dengan menekan tombol pengubah mode cepat (fungsi pengubah mode cepat).

**CATATAN:** Saat tidak ada lampu di panel yang menyala, tarik pelatuk saklar satu kali sebelum menekan tombol pengubah mode cepat.

**CATATAN:** Anda tidak akan dapat mengubah mode aplikasi jika Anda tidak mengoperasikan mesin selama kurang lebih satu menit. Apabila hal ini terjadi, tarik pelatuk saklar satu kali dan tekan tombol  , tombol  , atau tombol pengubah mode cepat.

**CATATAN:** Baca “Mendaftarkan mode aplikasi” di bagian “Fungsi pengubah mode cepat” untuk mempelajari cara mendaftarkan mode aplikasi.

## Tombol pengubah mode cepat

Fungsi tombol pengubah mode cepat bervariasi tergantung pada apakah Anda telah mendaftarkan mode aplikasi ke mesin.

► Gbr.8: 1. Tombol pengubah mode cepat

### Jika mode aplikasi tidak terdaftar:

Level kekuatan hentakan berubah setiap kali Anda menekan tombol pengubah mode cepat. Lampu depan di kedua sisi akan berkedip satu kali ketika kekuatan hentakan diubah dengan menekan tombol pengubah mode cepat.

### Jika mode aplikasi terdaftar:

Mesin beralih antara mode aplikasi terdaftar dan mode aplikasi saat ini setiap kali Anda menekan tombol pengubah mode cepat. Lampu depan di kedua sisi akan berkedip satu kali ketika mode aplikasi diubah dengan menekan tombol pengubah mode cepat.

**CATATAN:** Saat status lampu mati, lampu depan tidak akan berkedip meskipun ketika mode aplikasi diubah dengan menekan tombol pengubah mode cepat.

**CATATAN:** Baca “Mendaftarkan mode aplikasi” di bagian “Fungsi pengubah mode cepat” untuk mempelajari cara mendaftarkan mode aplikasi.

## Menonaktifkan tombol pengubah mode cepat

Anda juga dapat menonaktifkan tombol pengubah mode cepat. Setelah menonaktifkan, tombol pengubah mode cepat tidak akan berfungsi untuk mengubah kekuatan hentakan dan beralih mode aplikasi.

Untuk menonaktifkan tombol pengubah mode cepat, tekan dan tahan tombol pengubah mode cepat dan tombol  secara bersamaan sampai semua lampu pada panel berkedip.

Untuk melanjutkan kembali tombol pengubah mode cepat, lakukan prosedur yang sama seperti di atas.

**CATATAN:** Mendaftarkan dan menghapus mode aplikasi dapat dilakukan meskipun tombol pengubah mode cepat dinonaktifkan. Setelah mendaftarkan atau menghapus mode aplikasi, tombol pengubah mode cepat akan diaktifkan.

## Referensi cepat

Tabel berikut menunjukkan fungsi tombol pengubah mode cepat.

mengindikasikan tombol pengubah mode cepat.

Tombol / Kegunaan	Tindakan	Cara mengonfirmasi
  (Saat fungsi pengubah mode cepat NONAKTIF) Mengubah kekuatan hentakan dengan tombol pengubah mode cepat	Tekan	  Lampu depan pada mesin berkedip satu kali.
  (Saat fungsi pengubah mode cepat AKTIF) Mengalihkan ke mode aplikasi yang terdaftar	Tekan	  Lampu depan pada mesin berkedip satu kali.
  Mendaftarkan mode aplikasi	Tekan dan tahan (masing-masing tombol)	<b>Contoh: Mode kayu telah terdaftar</b>   Lampu dari mode aplikasi yang diinginkan berkedip.
  Menghapus mode aplikasi yang terdaftar	Tekan dan tahan (masing-masing tombol)	  Semua lampu tingkat kekuatan hentakan berkedip.
  Menonaktifkan/melanjutkan tombol pengubah mode cepat	Tekan dan tahan (masing-masing tombol)	  Semua lampu pada panel berkedip.

: Lampu berkedip.

## Mengubah kekuatan hentakan

Anda dapat mengubah kekuatan hentakan dalam empat tahap: 4 (maksimal), 3 (keras), 2 (sedang), dan 1 (ringan). Hal ini membuat pemasangan dapat disesuaikan dengan pengeraian.

Level kekuatan hentakan berubah setiap kali Anda menekan tombol atau tombol pengubah mode cepat.

Anda dapat mengubah kekuatan hentakan selama sekitar kurang dari satu menit setelah melepas pelatuk sakelar.

**CATATAN:** Anda dapat memperpanjang waktu untuk mengubah kekuatan hentakan sekitar satu menit jika Anda menekan tombol , , atau tombol pengubah mode cepat.

► Gbr.9

Mode aplikasi (Indikator kekuatan hentakan ditampilkan pada panel)	Hembusan maksimum	Kegunaan	Contoh penerapan
4 (Maksimal) 	4.400 min <sup>-1</sup> (/min)	Pemasangan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal.	Memutar sekrup ke bahan yang dikerjakan, mengencangkan sekrup atau baut panjang.
3 (Keras) 	3.600 min <sup>-1</sup> (/min)	Pemasangan dengan kekuatan dan kecepatan lebih rendah dari mode Maksimal (lebih mudah dikontrol daripada mode Maksimal).	Memutar sekrup ke bahan yang dikerjakan, mengencangkan baut.
2 (Sedang) 	2.600 min <sup>-1</sup> (/min)	Untuk melakukan pengencangan untuk mendapatkan pengerjaan akhir yang baik.	Memutar sekrup untuk papan halus atau papan plester.
1 (Ringan) 	1.100 min <sup>-1</sup> (/min)	Untuk melakukan pemasangan dengan kekuatan lebih rendah untuk menghindari kerusakan pada ulir sekrup.	Memasang sekrup ikat atau sekrup kecil seperti M6.

: Lampu menyala.

**CATATAN:** Saat tidak ada lampu di panel yang menyala, tarik pelatuk sakelar satu kali sebelum menekan tombol atau tombol pengubah mode cepat.

**CATATAN:** Semua lampu pada panel sakelar mati saat mesin mati untuk menghemat daya baterai. Tingkat kekuatan hentakan dapat diperiksa dengan menarik pelatuk sakelar hingga mesin tidak bekerja.

## Mengubah tipe bantuan

Mesin ini menggunakan fungsi bantuan yang menawarkan beberapa mode aplikasi yang mudah digunakan untuk memutar sekrup dengan kontrol yang baik.

Tipe mode aplikasi berubah setiap kali Anda menekan tombol .

Anda dapat mengubah tipe bantuan selama sekitar kurang dari satu menit setelah melepas pelatuk sakelar.

**CATATAN:** Anda dapat memperpanjang waktu untuk mengubah tipe bantuan sekitar satu menit jika Anda menekan tombol , , atau tombol pengubah mode cepat.

► Gbr.10

Mode aplikasi (Tipe bantuan ditampilkan pada panel)	Hembusan maksimum	Fitur	Kegunaan
Mode kayu * 	4.400 min <sup>-1</sup> (/min)	Mode ini membantu mencegah sekrup terjerat pada saat awal memutarinya. Mesin memutar sekrup dengan putaran berkecepatan rendah di awal. Setelah mesin mulai menghentak, kecepatan putaran akan bertambah dan akan mencapai kecepatan maksimal.	Untuk memasang sekrup panjang.

Mode aplikasi (Tipe bantuan ditampilkan pada panel)	Hembusan maksimum	Fitur	Kegunaan
Mode T (1) *	– (Mesin langsung berhenti berputar setelah hentakan dimulai.) 	Mode ini membantu mencegah sekrup terlalu kencang. Mode ini juga dapat melakukan pengoperasian cepat dan sentuhan akhir yang bagus secara bersamaan. Mesin ini memutar sekrup dengan putaran berkecepatan tinggi dan berhenti segera setelah mesin mulai berhentak. <b>CATATAN:</b> Waktu untuk berhenti memutar bervariasi tergantung pada jenis sekrup dan bahan yang disekrup. Lakukan tes memutar terlebih dahulu sebelum menggunakan mode ini.	Memutar sekrup takik mandiri ke pelat logam tipis dengan sentuhan akhir yang bagus.
Mode T (2) *	2.600 min <sup>-1</sup> (/min) 	Mode ini membantu mencegah sekrup pecah atau terkelupas. Mode ini juga dapat melakukan pengoperasian cepat dan sentuhan akhir yang bagus secara bersamaan. Mesin ini memutar sekrup dengan putaran berkecepatan tinggi dan melambat saat mesin mulai berhentak. <b>CATATAN:</b> Lepaskan pelatuk sakelar segera setelah selesai mengencangkan untuk menghindari kekencangan berlebih.	Memutar sekrup takik mandiri ke pelat logam tebal dengan sentuhan akhir yang bagus.
Mode baut	–	<b>Searah jarum jam</b> Mode ini membantu untuk mengulang pengencangan sekrup secara berlanjut dengan torsi yang sama. Tarikan pelatuk sakelar untuk mencapai kecepatan maksimum akan lebih pendek dalam mode ini. <b>Berlawanan arah jarum jam</b> Mode ini membantu mencegah baut terjatuh. Ketika mengendurkan baut dengan mesin pemutar dalam putaran berlawanan arah jarum jam, mesin secara otomatis berhenti atau melambat setelah baut/mur cukup kendur. Tarikan pelatuk sakelar untuk mencapai kecepatan maksimum akan lebih pendek dalam mode ini. <b>CATATAN:</b> Waktu untuk berhenti memutar bervariasi tergantung pada jenis sekrup dan bahan yang disekrup. Lakukan tes memutar terlebih dahulu sebelum menggunakan mode ini.	<b>Searah jarum jam</b> Mencegah mengencangkan baut terlalu kencang. <b>Berlawanan arah jarum jam</b> Mengendurkan baut.
Mode baut (1) 	–	<b>Searah jarum jam</b> Mesin akan segera berhenti secara otomatis setelah mesin memulai memberikan hentakan. <b>Berlawanan arah jarum jam</b> Kekuatan hentakan adalah 2. Mesin akan segera berhenti secara otomatis setelah mesin berhenti memberikan hentakan.	–
Mode baut (2) 	–	<b>Searah jarum jam</b> Mesin berhenti secara otomatis dalam sekitar 0,3 detik setelah mesin memulai memberikan hentakan. <b>Berlawanan arah jarum jam</b> Kekuatan hentakan adalah 4. Mesin akan segera berhenti secara otomatis setelah mesin berhenti memberikan hentakan.	–
Mode baut (3) 	–	<b>Searah jarum jam</b> Mesin berhenti secara otomatis dalam sekitar 1 detik setelah mesin memulai memberikan hentakan. <b>Berlawanan arah jarum jam</b> Mesin akan menurunkan kecepatan putaran setelah mesin berhenti memberikan hentakan.	–

■ : Lampu menyala.

- \* Ketika mesin berputar berlawanan arah jarum jam, mesin berputar dengan kecepatan yang sama dengan keputaran mode 4 (maksimal), 4.400 min<sup>-1</sup> (/min).

**CATATAN:** Saat tidak ada lampu di panel yang menyala, tarik pelatuk sakelar satu kali sebelum menekan tombol .

**CATATAN:** Semua lampu pada panel sakelar mati saat mesin mati untuk menghemat daya baterai. Tipe mode aplikasi dapat diperiksa dengan menarik pelatuk sakelar hingga mesin tidak beroperasi.

## Fungsi pengubah mode cepat

### Kegunaan dari fungsi pengubah mode cepat

Fungsi pengubah mode cepat menghemat waktu untuk berganti mode aplikasi mesin. Anda dapat beralih ke mode aplikasi yang diinginkan hanya dengan menekan tombol pengubah mode cepat. Cara ini sangat membantu ketika melakukan pekerjaan berulang yang mengharuskan untuk beralih di antara dua mode aplikasi secara bergantian.

**CONTOH** Jika Anda bekerja menggunakan mode T dan kekuatan hentakan maksimal, daftarkan kekuatan benturan maks untuk fungsi pengubah mode cepat. Setelah mendaftarkannya, Anda dapat beralih ke kekuatan hentakan maksimal dari mode T hanya dengan satu klik tombol pengubah mode cepat. Anda juga dapat kembali ke mode T hanya dengan menekan tombol pengubah mode cepat kembali.

Meskipun mesin berada dalam mode aplikasi selain mode T, menekan tombol pengubah mode cepat akan mengubah ke kekuatan hentakan maksimal. Untuk memudahkan, daftarkan mode aplikasi yang sering Anda gunakan.

Anda dapat memilih salah satu mode aplikasi berikut untuk fungsi pengubah mode cepat:

#### Kekuatan hentakan

- 4 (Maksimal)
- 3 (Keras)
- 2 (Sedang)
- 1 (Ringan)

#### Tipe bantuan

- Mode kayu
- Mode T  (1)
- Mode T  (2)
- Mode baut (1) (searah/berlawanan arah jarum jam)
- Mode baut (2) (searah/berlawanan arah jarum jam)
- Mode baut (3) (searah/berlawanan arah jarum jam)

### Mendaftarkan mode aplikasi

Untuk menggunakan fungsi pengubah mode cepat, daftarkan terlebih dahulu mode aplikasi yang Anda inginkan ke mesin.

1. Dengan tombol  atau  , pilih mode aplikasi yang Anda inginkan.
2. Tekan dan tahan tombol  dan tombol pengubah mode cepat secara bersamaan sampai lampu mode aplikasi yang diinginkan berkedip.

► Gbr.11: 1. Tombol pengubah mode cepat 2. Tombol 

**CATATAN:** Anda dapat menimpa mode aplikasi saat ini dengan yang baru mengikuti prosedur di atas.

### Menggunakan fungsi pengubah mode cepat

Ketika mesin berada dalam mode yang tidak terdaftar, tekan tombol pengubah mode cepat untuk beralih ke mode aplikasi yang terdaftar. Mesin beralih antara mode aplikasi terdaftar dan mode aplikasi terakhir setiap kali Anda menekan tombol pengubah mode cepat. Lampu depan di kedua sisi akan berkedip satu kali saat beralih ke mode aplikasi yang terdaftar.

Lampu dari mode aplikasi yang terdaftar akan berkedip saat menggunakan mode aplikasi yang terdaftar.

### Menghapus fungsi pengubah mode cepat

Tekan dan tahan tombol  dan tombol  secara bersamaan sampai semua lampu tingkat kekuatan hentakan berkedip.

**CATATAN:** Setelah menghapus fungsi pengubah mode cepat, tombol pengubah mode cepat akan berfungsi untuk mengubah kekuatan hentakan.

## Pola Indikasi

Mode aplikasi	Saat mendaftarkan mode aplikasi	Saat mode aplikasi yang terdaftar menyala
4 (Maksimal)		
3 (Keras)		
2 (Sedang)		
1 (Ringan)		
Mode kayu		
Mode T (1)		
Mode T (2)		
Mode baut (1)		
Mode baut (2)		
Mode baut (3)		

: Lampu menyala.

: Lampu berkedip.

## PERAKITAN

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

### Memasang atau melepas mata obeng/mata soket

#### ► Gbr.12

Gunakan hanya mata obeng/mata soket yang memiliki ujung pencekaman seperti ditunjukkan pada gambar. Jangan gunakan mata obeng/mata soket lain.

#### Untuk mesin dengan lubang mata obeng yang dangkal

A=12mm  
B=9mm

Gunakan hanya mata obeng jenis ini. Ikuti prosedur 1. (Catatan) Tidak diperlukan ganjal mata mesin.

#### Untuk mesin dengan lubang mata obeng yang dalam

A=17mm  
B=14mm

Untuk memasang mata obeng jenis ini, ikuti prosedur 1.

A=12mm  
B=9mm

Untuk memasang mata obeng jenis ini, ikuti prosedur 2. (Catatan) Diperlukan ganjal mata mesin untuk memasang mata mesin tersebut.

## Prosedur 1

Untuk mesin tanpa selongsong jenis satu-sentuhan

- Gbr.13: 1. Mata obeng 2. Selongsong

Untuk memasang mata obeng, tarik selongsong sesuai arah panah dan masukkan mata obeng ke dalam selongsong sejauh mungkin.

Kemudian lepaskan selongsong untuk mengencangkan mata obeng.

**Untuk mesin dengan selongsong jenis satu-sentuhan**

Untuk memasang mata mesin bor, masukkan bor ke dalam selongsong sejauh mungkin.

## Prosedur 2

Sebagai tambahan untuk **Prosedur 1**, masukkan ganjal mata mesin ke dalam selongsong dengan ujung lancipnya menghadap ke dalam.

- Gbr.14: 1. Mata obeng 2. Ganjal mata mesin 3. Selongsong

Untuk melepas mata obeng, tarik selongsong sesuai arah panah dan cabut mata mesin.

**CATATAN:** Jika mata obeng tidak dimasukkan penuh ke dalam selongsong, selongsong tidak akan kembali pada posisi semula dan mata mesin tidak terpasang. Untuk kasus ini, coba masukkan kembali mata mesin sesuai dengan petunjuk di atas.

**CATATAN:** Ketika mengalami kesulitan saat memasukkan mata mesin bor, tarik selongsong dan masukkan ke dalam selongsong sejauh mungkin.

**CATATAN:** Setelah memasukkan mata obeng, pastikan terpasang dengan kuat. Jika menonjol keluar, jangan digunakan.

## Memasang kait

**PERHATIAN:** Ketika memasang kait, selalu kencangkan sekrup kuat-kuat. Jika tidak, kait mungkin akan terlepas dari alat dan mengakibatkan cedera badan.

**PERHATIAN:** Gunakan komponen penggantung/pemasangan untuk tujuan yang dimaksudkan saja. Menggunakan untuk tujuan yang tidak dimaksudkan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera diri.

- Gbr.15: 1. Alur 2. Kait 3. Sekrup


Kait bisa digunakan untuk menggantung mesin sementara. Bisa dipasang pada salah satu sisi mesin. Untuk memasang kait, masukkan ke dalam alur pada rumah mesin pada salah satu sisinya dan kemudian kencangkan dengan sekrup. Untuk melepasnya, kendurkan sekrup dan kemudian tarik keluar.

## PENGGUNAAN

### Gbr.16


Torsi pengencangan yang tepat bisa berbeda tergantung pada macam atau ukuran sekrup/baut, bahan benda kerja yang akan dikencangkan, dsb. Hubungan antara torsi pengencangan dan waktu pengencangan ditunjukkan pada gambar.

**Pengencangan torsi yang tepat untuk baut standar**

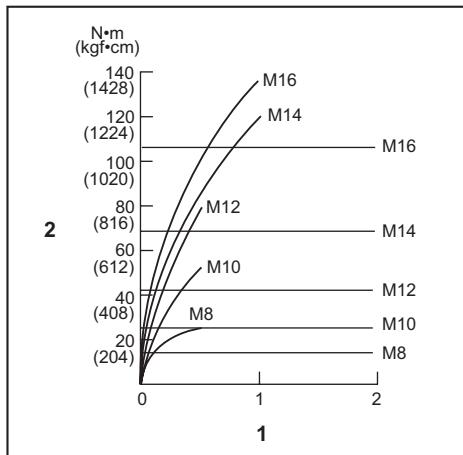

1. Waktu pengencangan (detik) 2. Torsi pengencangan

**Pengencangan torsi yang tepat untuk baut mutu tinggi**

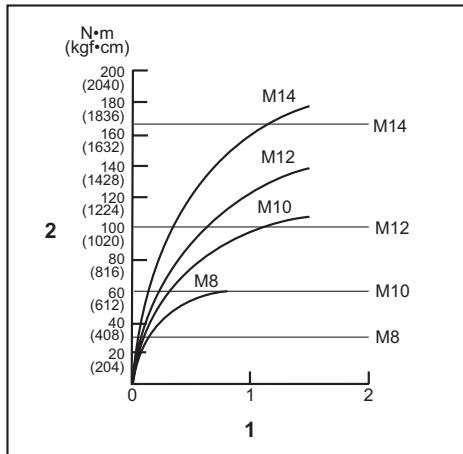

1. Waktu pengencangan (detik) 2. Torsi pengencangan

Pegang mesin kuat-kuat dan posisikan ujung mata obeng pada kepala sekrup. Tekan maju mesin sampai titik di mana mata obeng tidak tergelincir dan nyalakan mesin untuk mulai penggunaan.

**PEMBERITAHUAN:** Jika Anda menggunakan baterai terpisah untuk melanjutkan pengeraan, istirahatkan mesin sedikitnya selama 15 menit.

**CATATAN:** Gunakan mata mesin yang sesuai untuk kepala sekrup/baut yang ingin Anda gunakan.

**CATATAN:** Ketika mengencangkan sekrup M8 atau yang lebih kecil, pilih kekuatan hentakan yang tepat, dan sesuaikan tekanan pada pincu saklar dengan seksama sehingga tidak merusak sekrup.

**CATATAN:** Tahan mesin pada posisi tegak lurus terhadap sekrup.

**CATATAN:** Jika kekuatan hentakan terlalu kuat atau Anda mengencangkan sekrup untuk waktu yang lebih lama dari yang ditunjukkan pada gambar, sekrup atau ujung mata obeng bisa mengalami kelebihan tekanan, terlepas, rusak, dsb. Sebelum memulai pekerjaan Anda, selalu lakukan uji-coba untuk menentukan waktu yang sesuai bagi sekrup Anda.

Torsi pengencangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor termasuk hal-hal berikut ini. Setelah pengencangan, selalu periksa torsi dengan kunci torsi.

1. Ketika kartrid baterai hampir benar-benar habis, tegangan akan turun dan torsi pengencangan akan berkurang.
2. Mata obeng atau mata soket  
Kesalahan penggunaan mata obeng atau mata soket dengan ukuran yang tepat akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.
3. Baut
  - Walaupun koefisien torsi dan kelas bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan diameter baut.
  - Walaupun diameter bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan koefisien torsi, kelas baut dan panjang baut.
4. Sikap ketika memegang mesin atau posisi bahan yang akan dipasang sekrup akan mempengaruhi torsi.
5. Menggunakan mesin pada kecepatan rendah akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.

## AKSESORI PILIHAN

**PERHATIAN:** Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukkannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata obeng
- Mata soket
- Kait
- Gantungan mesin
- Tas jinjing plastik
- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita

**CATATAN:** Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

## PERAWATAN

**PERHATIAN:** Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

**PEMBERITAHUAN:** Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:		TD001G
Khả năng vặn xiết	Vít máy	M4 - M8
	Bu-lông thường	M5 - M16
	Bu-lông cường độ cao	M5 - M14
Tốc độ không tải (RPM)	4 (Chế độ bắt vít tối đa)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	3 (Chế độ bắt vít mạnh)	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
	2 (Chế độ bắt vít trung bình)	0 - 2.100 min <sup>-1</sup>
	1 (Chế độ bắt vít nhẹ)	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
	Chế độ gõ	0 - 1.800 min <sup>-1</sup>
	Chế độ T (1)	0 - 2.400 min <sup>-1</sup>
	Chế độ T (2)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	Chế độ bu-lông (1)	0 - 2.500 min <sup>-1</sup>
	Chế độ bu-lông (2)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
	Chế độ bu-lông (3)	0 - 3.700 min <sup>-1</sup>
Số lần vặn mỗi phút	4 (Chế độ bắt vít tối đa)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	3 (Chế độ bắt vít mạnh)	0 - 3.600 min <sup>-1</sup>
	2 (Chế độ bắt vít trung bình)	0 - 2.600 min <sup>-1</sup>
	1 (Chế độ bắt vít nhẹ)	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
	Chế độ gõ	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	Chế độ T (1)	-
	Chế độ T (2)	0 - 2.600 min <sup>-1</sup>
	Chế độ bu-lông (1)	-
	Chế độ bu-lông (2)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
	Chế độ bu-lông (3)	0 - 4.400 min <sup>-1</sup>
Điện áp định mức		D.C. 36 V - tối đa 40 V
Tổng chiều dài		120 mm
Khối lượng tịnh		1,7 - 2,3 kg

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tô hợp nhẹ nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

## Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Hộp pin	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F * : Pin được khuyến dùng
Bộ sạc	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

**⚠ CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

## Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Chỉ dành cho các quốc gia EU  
Do có các thành phần nguy hiểm bên trong  
thiết bị điện và điện tử, ác quy và pin phải  
bỏ ném có thể có tác động không tốt đến  
môi trường và sức khỏe con người.  
Không vứt bỏ các thiết bị điện và điện tử  
hoặc pin với rác thải sinh hoạt.  
Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện  
và điện tử thải bỏ và về pin và ác quy và  
pin và ác quy thải bỏ, cũng như sự thích  
ứng của chúng với luật pháp quốc gia, các  
thiết bị điện, pin và ác quy thải phải được  
cắt giữ riêng biệt và chuyển đến một điểm  
thu gom rác thải đồ thị riêng, hoạt động  
theo các quy định về bảo vệ môi trường.  
Điều này được biểu thi bằng biểu tượng  
thùng rác có bánh xe gạch chéo được đặt  
trên thiết bị.

## Mục đích sử dụng

Dụng cụ này dùng để bắt vít vào gỗ, kim loại và nhựa.

## CẢNH BÁO AN TOÀN

### Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

**CẢNH BÁO:** Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

### Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

#### An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.


#### An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất).** Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không lạm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây đê mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rò sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.

#### An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vỗ tinh khôi động dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tót và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.

- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand.** Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

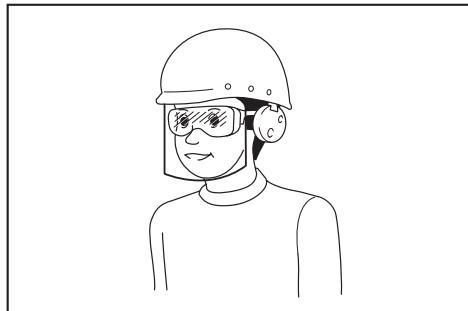

**Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.**

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tác không bắt và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lèch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di gang tay lao động bằng vai, có thể bị vuông.** Việc gang tay lao động bằng vai vuông vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- Chi sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
- Chi sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nổ tắt các đầu cực pin.** Các đầu cực pin bị đoán mạch có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.
- Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị cháy nước; hãy tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị cháy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dùng dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.
- Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.** Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn.** Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

## Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.** Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.

## Các cảnh báo an toàn cho máy bắt vít chạy pin

- Cầm dụng cụ máy tại bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận kẹp có thể tiếp xúc với dây dẫn điện kín bên dưới. Bộ phận kẹp tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Luôn chắc chắn rằng bạn có chỗ tựa chân vững chắc.**  
Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở những vị trí trên cao.
- Cầm chắc dụng cụ.
- Đeo thiết bị bảo vệ tai.
- Không chạm vào mũi khoan hoặc phôi gia công ngay sau khi vận hành. Chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.
- Sử dụng tay cầm (các tay cầm) phụ nếu được cung cấp kèm theo dụng cụ. Việc mất khả năng kiểm soát có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Cầm dụng cụ máy tại bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn điện kín bên dưới. Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Đảm bảo rằng không có cáp điện, ống nước, ống gas, v.v... nào có thể gây nguy hiểm nếu bị hư hỏng do sử dụng dụng cụ.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG** vì đã tháo máí hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này.

**VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.

- Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin.** Việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.
- Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
- Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:**
  - (1) Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
  - (2) Tránh cát giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
  - (3) Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.

Đoàn mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.

- Không cát giữ cũng như sử dụng dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).
- Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
- Không đóng đinh, cắt, nghiên nát, ném, làm rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
- Không sử dụng pin đã hỏng.**
- Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm.**  
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.  
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
- Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thái bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thái bỏ pin.
- Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chát điện phân.
- Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.
- Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị nóng, có thể gây bong hoặc bong ở nhiệt độ thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.
- Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử dụng vì điện cực đều nóng để gây bong.
- Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các điện cực, lõi và rãnh của hộp pin. Việc này có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.

- Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn đến trực trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
- Giữ pin tránh xa trẻ em.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

## Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

- Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
- Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
- Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Để cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
- Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

### Lắp hoặc tháo hộp pin

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

- **Hình1:** 1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy trượt nút ở phía trước hộp pin.

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vỡ tinh rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Không được dùng sức lấp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

### Chỉ báo dung lượng pin còn lại

Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong vài giây.

- **Hình2:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)

Các đèn chỉ báo	Dung lượng còn lại
Bật sáng	75% đến 100%
Tắt	50% đến 75%
Nhấp nháy	25% đến 50%
	0% đến 25%
	Sạc pin.
	Pin có thể đã bị hỏng.

**LƯU Ý:** Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.

**LƯU Ý:** Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

### Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện để động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong những trường hợp sau đây:

#### Bảo vệ quá tải

Khi vận hành pin trong điều kiện làm máy tiêu tốn dòng điện cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng lại. Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

#### Bảo vệ quá nhiệt

Khi bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng và đèn phía trước sẽ nhấp nháy. Trong tình huống này, hãy để dụng cụ nguội trở lại trước khi bật dụng cụ lại.

## Bảo vệ xả điện quá mức

Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ và sạc pin lại.

## Hoạt động công tắc

► **Hình3:** 1. Cần khởi động công tắc

**⚠ THẬN TRỌNG:** Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí “OFF” (TẮT) khi nhá ra.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Tốc độ của dụng cụ được tăng lên bằng cách tăng áp lực lên cần khởi động công tắc. Nhá cần khởi động công tắc ra để dừng.

**LƯU Ý:** Dụng cụ này sẽ tự động dừng lại nếu bạn tiếp tục kéo giữ cần khởi động công tắc trong khoảng 6 phút.

**LƯU Ý:** Khi đang kéo cần khởi động công tắc, bất kỳ nút nào khác cũng sẽ không hoạt động.

## Bật sáng đèn phía trước

**⚠ THẬN TRỌNG:** Đừng nhìn thẳng trực tiếp vào đèn hoặc nguồn sáng.

► **Hình4:** 1. Đèn trước

► **Hình5:** 1. Nút 

Kéo cần khởi động công tắc để bật đèn phía trước. Để tắt, hãy nhá cần khởi động công tắc. Đèn phía trước sẽ tắt khoảng 10 giây sau khi nhá cần khởi động công tắc. Để tắt đèn phía trước trong vòng 10 giây, nhấn và giữ nút  trong vài giây.

Để vô hiệu hóa đèn phía trước, hãy tắt tình trạng đèn. Để tắt tình trạng đèn, trước tiên hãy kéo và nhá cần khởi động công tắc. Trong vòng 10 giây sau khi nhá cần khởi động công tắc, nhấn và giữ nút  trong vài giây. Khi tình trạng đèn tắt, đèn phía trước sẽ không bật ngay cả khi kéo cần khởi động.

Để bật tình trạng đèn lại, nhấn và giữ nút  trong vài giây.

**LƯU Ý:** Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn phía trước sẽ nháy sáng trong một phút, sau đó màn hình LED sẽ tắt. Trong trường hợp này, hãy để ngoại dụng cụ trước khi vận hành lại.

**LƯU Ý:** Để xác nhận tình trạng đèn, hãy kéo cần khởi động. Nếu đèn phía trước sáng lên do kéo cần khởi động công tắc, tình trạng đèn là bật. Khi đèn phía trước không sáng lên, tình trạng đèn là tắt.

**LƯU Ý:** Dùng vải khô để lau bụi bẩn trên kính đèn phía trước. Cần thận không làm xước kính đèn phía trước, nếu không đèn có thể bị giảm độ sáng.

## Hoạt động công tắc đảo chiều

► **Hình6:** 1. Cần công tắc đảo chiều

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn luôn kiểm tra hướng xoay trước khi vận hành.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Chỉ sử dụng công tắc đảo chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Khi vận hành dụng cụ, luôn đặt nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa.

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi chiều xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Khi nút công tắc đảo chiều ở vị trí chính giữa, không thể kéo cần khởi động công tắc được.

## Thay đổi chế độ ứng dụng

### Chế độ ứng dụng là gì?

Chế độ ứng dụng là sự biến đổi vòng quay bắt vít và lực tác động đã thiết đặt sẵn trong dụng cụ. Bằng cách chọn chế độ ứng dụng phù hợp tùy thuộc vào công việc, bạn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn và/hoặc hoàn thiện đẹp hơn.

Dụng cụ này có trang bị các chế độ ứng dụng sau:

#### Lực bắt vít

- 4 (Tối đa)
- 3 (Mạnh)
- 2 (Trung bình)
- 1 (Nhẹ)

#### Loại hỗ trợ

- Chế độ gõ
- Chế độ T  (1)
- Chế độ T  (2)
- Chế độ bu-lông (1) (theo chiều kim đồng hồ/ ngược chiều kim đồng hồ)
- Chế độ bu-lông (2) (theo chiều kim đồng hồ/ ngược chiều kim đồng hồ)
- Chế độ bu-lông (3) (theo chiều kim đồng hồ/ ngược chiều kim đồng hồ)

Có thể thay đổi chế độ ứng dụng bằng nút  ,  , hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

► **Hình7:** 1. Nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

2. Nút  3. Nút 

Bằng cách đăng ký chế độ ứng dụng cố định cho dụng cụ, bạn có thể chuyển sang chế độ ứng dụng đã đăng ký bằng cách chỉ cần nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ (chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ).

**LƯU Ý:** Khi không có đèn nào trên bảng sáng lên, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay trước khi nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

**LƯU Ý:** Bạn sẽ không thể thay đổi chế độ ứng dụng nếu bạn không vận hành dụng cụ trong khoảng một phút. Trong trường hợp này, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay và nhấn nút , nút , hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

**LƯU Ý:** Tham khảo “Đăng ký chế độ ứng dụng” trong phần “Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ” để biết cách đăng ký chế độ ứng dụng.

## Nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

Chức năng của nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ thay đổi tùy thuộc vào việc bạn có đăng ký chế độ ứng dụng cho dụng cụ hay chưa.

► **Hình 8:** 1. Nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

### Khi không đăng ký chế độ ứng dụng:

Mức độ lực bắt vít thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Đèn phía trước ở cả hai bên sẽ lóe sáng ngay khi thay đổi lực bắt vít bằng cách nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

### Khi có đăng ký chế độ ứng dụng:

Dụng cụ sẽ chuyển đổi giữa chế độ ứng dụng đã đăng ký và chế độ ứng dụng hiện tại mỗi lần bạn nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Đèn phía trước ở cả hai bên sẽ lóe sáng ngay khi thay đổi chế độ ứng dụng bằng cách nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

### Tham khảo nhanh

Bảng sau đây thể hiện các chức năng của nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

biểu thị nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

**LƯU Ý:** Khi trạng thái đèn là tắt, đèn phía trước sẽ không nháy sáng ngay cả khi thay đổi chế độ ứng dụng bằng cách nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

**LƯU Ý:** Tham khảo “Đăng ký chế độ ứng dụng” trong phần “Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ” để biết cách đăng ký chế độ ứng dụng.

## Tắt nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

Bạn cũng có thể tắt nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Sau khi tắt, nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ sẽ không hoạt động trong việc thay đổi lực bắt vít và chuyển đổi chế độ ứng dụng.

Để tắt nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, hãy nhấn giữ nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ và nút cùng lúc cho đến khi tắt cả đèn trên bảng nháy nháy.

Để khôi phục nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, hãy thực hiện lại quy trình giống vậy như trên.

**LƯU Ý:** Có thể thực hiện đăng ký và xóa chế độ ứng dụng ngay cả khi nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ bị tắt. Sau khi đăng ký hoặc xóa chế độ ứng dụng, nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ sẽ được kích hoạt.

(Các) Nút/Mục đích	Hành động	Cách xác nhận
	Nhấn	 Đèn phía trước trên dụng cụ nháy sáng ngay.
	Nhấn	 Đèn phía trước trên dụng cụ nháy sáng ngay.
+	Nhấn và giữ (mỗi nút)	Ví dụ: Chế độ gõ được đăng ký 
Đăng ký chế độ ứng dụng		Đèn của chế độ ứng dụng mong muốn sẽ nháy nháy.

(Các) Nút/Mục đích	Hành động	Cách xác nhận
 +  Xóa chế độ ứng dụng đã đăng ký	Nhấn và giữ (mỗi nút)	 Tắt cả đèn cấp độ lực bắt vít sẽ nhấp nháy.
 +  Tắt/tiếp tục nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ	Nhấn và giữ (mỗi nút)	 Tắt cả đèn trên bảng sẽ nhấp nháy.

 : Đèn đang nhấp nháy.

## Thay đổi lực bắt vít

Bạn có thể thay đổi lực bắt vít theo bốn bước: 4 (tối đa), 3 (mạnh), 2 (trung bình) và 1 (nhẹ).


Điều này cho phép vận vít phù hợp với công tác thực hiện.

Mức độ lực bắt vít sẽ thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút  hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

Bạn có thể thay đổi lực bắt vít trong khoảng một phút sau khi nhả cần khởi động công tắc.

**LƯU Ý:** Bạn có thể kéo dài thời gian để thay đổi lực bắt vít khoảng một phút nếu bạn nhấn nút ,  , hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

### ► Hình 9

Chế độ ứng dụng (Cấp độ lực bắt vít được hiển thị trên bảng)	Số nháy đóng tối đa	Mục đích	Ví dụ về ứng dụng
	4.400 min <sup>-1</sup> (/min)	Vận với lực và tốc độ tối đa.	Bắt vít cho loại vật liệu không quan trọng, vận chặt các vít dài hoặc bu lông.
	3.600 min <sup>-1</sup> (/min)	Vận với ít lực và tốc độ hơn Chế độ nặng (để điều khiển hơn Chế độ nặng).	Bắt vít cho loại vật liệu không quan trọng, vận chặt bu lông.
	2.600 min <sup>-1</sup> (/min)	Dùng để vận vít khi cần hoàn thiện đúng cách.	Bắt vít cho tẩm hoàn thiện hoặc tẩm thạch cao.
	1.100 min <sup>-1</sup> (/min)	Vận với ít lực để tránh vỡ ren vít.	Dùng để vận vít khung trượt hoặc vít nhỏ tương tự loại M6.

 : Đèn bật.

**LƯU Ý:** Khi không có đèn nào trên bảng sáng lên, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay trước khi nhấn nút  hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

**LƯU Ý:** Tắt cả các đèn trên bảng công tắc tắt hết khi dụng cụ được tắt để tiết kiệm pin. Có thể kiểm tra cấp độ lực bắt vít bằng cách kéo cần khởi động công tắc đến mức mà dụng cụ không hoạt động.

## Thay đổi loại hỗ trợ

Dụng cụ này sử dụng chức năng hỗ trợ cung cấp nhiều chế độ ứng dụng dễ dàng sử dụng để bắt vít cùng với kiểm soát tốt.

Loại chế độ ứng dụng thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút .

Bạn có thể thay đổi loại hỗ trợ trong khoảng một phút sau khi nhả cần khởi động công tắc.

**LƯU Ý:** Bạn có thể kéo dài thời gian để thay đổi loại hỗ trợ khoảng một phút nếu bạn nhấn nút hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

## ► Hình 10

Chế độ ứng dụng (Loại hỗ trợ được hiển thị trên bảng)	Số nháy đóng tối đa	Tính năng	Mục đích
Chế độ gỗ * 	4.400 min <sup>-1</sup> (/min)	Chế độ này giúp ngăn không để vít rơi xuống khi bắt đầu bắt vít. Dụng cụ bắt vít có tốc độ quay thấp ban đầu. Sau khi dừng cu bắt đầu tác động, tốc độ quay tăng và đạt tốc độ tối đa.	Vận vít dài.
Chế độ T (1) *  	— (Dụng cụ ngừng quay ngay sau khi lực tác động bắt đầu.)	Chế độ này giúp ngăn không để vít bị vặn quá chặt. Chế độ này cũng thực hiện vận hành nhanh và hoàn thiện tốt cùng lúc. Dụng cụ bắt vít có tốc độ quay cao và dừng lại ngay sau khi dừng cu bắt đầu tác động. <b>LƯU Ý:</b> Thời gian dừng bắt vít thay đổi tùy theo loại vít và loại vật liệu được bắt. Thực hiện kiểm tra bắt vít trước khi sử dụng chế độ này.	Bắt vít tự khoan vào tấm kim loại mỏng có hoàn thiện tốt.
Chế độ T (2) *  	2.600 min <sup>-1</sup> (/min)	Chế độ này giúp ngăn không để vít bị gãy vỡ và tròn ráng. Chế độ này cũng thực hiện vận hành nhanh và hoàn thiện tốt cùng lúc. Dụng cụ bắt vít có tốc độ quay cao và làm chậm vòng quay khi dừng cu bắt đầu tác động. <b>LƯU Ý:</b> Nhà cung cấp động công tác ngay khi vận chật xong để tránh vặn quá chặt.	Bắt vít tự khoan vào tấm kim loại dày cùng có hoàn thiện tốt.
Chế độ bu-lông	—	<b>Theo chiều kim đồng hồ</b> Chế độ này giúp lặp lại quá trình vặn vít liên tục với lực xoắn bằng nhau. Hành trình của cản khởi động công tắc để đạt tốc độ tối đa sẽ trở nên ngắn ở chế độ này. <b>Ngược chiều kim đồng hồ</b> Chế độ này giúp ngăn không để bu-lông rơi xuống. Khi nói lồng bu-lông bằng dung cụ bắt vít quay ngược chiều kim đồng hồ, dụng cụ sẽ tự động dừng hoặc chuyển động chậm lại sau khi bu-lồng/đai ốc được nói dù lồng. Hành trình của cản khởi động công tắc để đạt tốc độ tối đa sẽ trở nên ngắn ở chế độ này. <b>LƯU Ý:</b> Thời gian dừng bắt vít thay đổi tùy theo loại vít và loại vật liệu được bắt. Thực hiện kiểm tra bắt vít trước khi sử dụng chế độ này.	<b>Theo chiều kim đồng hồ</b> Ngân vận bu-lông quá chặt. <b>Ngược chiều kim đồng hồ</b> Nói lồng bu-lông.
Chế độ bu-lông (1)  	—	<b>Theo chiều kim đồng hồ</b> Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi bắt đầu hành trình bắt vít. <b>Ngược chiều kim đồng hồ</b> Lực bắt vít là 2. Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi dừng bắt vít.	—
Chế độ bu-lông (2)  	—	<b>Theo chiều kim đồng hồ</b> Dụng cụ dừng tự động khoảng 0,3 giây sau đó kể từ thời điểm dừng cu bắt đầu hành trình bắt vít. <b>Ngược chiều kim đồng hồ</b> Lực bắt vít là 4. Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi dừng bắt vít.	—
Chế độ bu-lông (3)  	—	<b>Theo chiều kim đồng hồ</b> Dụng cụ dừng tự động khoảng 1 giây sau đó từ thời điểm dừng cu bắt đầu hành trình bắt vít. <b>Ngược chiều kim đồng hồ</b> Dụng cụ sẽ làm chậm lại vòng quay sau khi đã dừng bắt vít.	—

: Đèn bật.

\* Khi dùng cụ quay ngược chiều kim đồng hồ, dụng cụ sẽ quay giống như chế độ 4 (tối đa), 4.400 min<sup>-1</sup> (/min).

**LƯU Ý:** Khi không có đèn nào trên bảng sáng lên, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay trước khi nhấn nút .

**LƯU Ý:** Tất cả các đèn trên bảng công tắc tắt hết khi dụng cụ được tắt để tiết kiệm pin. Có thể kiểm tra loại chế độ ứng dụng bằng cách kéo cần khởi động công tắc đến mức mà dụng cụ không hoạt động.

## Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

### Những điều bạn có thể thực hiện bằng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ giúp tiết kiệm thời gian thay đổi chế độ ứng dụng của dụng cụ. Bạn có thể chuyển sang chế độ ứng dụng bạn muốn bằng cách chỉ cần nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Chức năng này hữu ích khi thực hiện công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi phải chuyển đổi luân phiên giữa hai chế độ ứng dụng.

**VÍ DU** Nếu bạn có công việc phải sử dụng chế độ T và lực bắt vít tối đa, hãy đăng ký lực bắt vít tối đa cho chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Sau khi đăng ký, bạn có thể chuyển sang lực bắt vít tối đa từ chế độ T chỉ bằng một cú nhấp của nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Ngoài ra, bạn có thể trở về chế độ T bằng cách nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ lần nữa.

Ngay cả khi dụng cụ ở chế độ ứng dụng khác ngoài chế độ T, nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ cũng sẽ thay đổi thành lực bắt vít tối đa. Chức năng này thuận tiện cho bạn khi đăng ký chế độ ứng dụng mà bạn thường sử dụng.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ ứng dụng sau cho chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ:

#### Lực bắt vít

- 4 (Tối đa)
- 3 (Mạnh)
- 2 (Trung bình)
- 1 (Nhẹ)

#### Loại hỗ trợ

- Chế độ gõ
- Chế độ T  (1)
- Chế độ T  (2)
- Chế độ bu-lông (1) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)
- Chế độ bu-lông (2) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)
- Chế độ bu-lông (3) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)

### Đăng ký chế độ ứng dụng

Để sử dụng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, hãy đăng ký sẵn chế độ ứng dụng mong muốn của bạn cho dụng cụ.

1. Với nút  hoặc - 2. Nhấn giữ nút  và nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ cùng lúc cho đến khi đèn chế độ ứng dụng mong muốn nhấp nháy.

► **Hình11:** 1. Nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ 2. Nút 

**LƯU Ý:** Bạn có thể ghi đè chế độ ứng dụng mới lên chế độ ứng dụng hiện tại bằng cách thực hiện quy trình trên.

### Sử dụng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

Khi dụng cụ đang ở chế độ không được đăng ký, hãy nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ để chuyển sang chế độ ứng dụng đã đăng ký. Dụng cụ chuyển đổi giữa chế độ ứng dụng đã đăng ký và chế độ ứng dụng cuối cùng mỗi lần bạn nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Đèn trước ở cả hai bên sẽ lóe sáng ngay khi chuyển sang chế độ ứng dụng đã đăng ký.


Đèn của chế độ ứng dụng đã đăng ký sẽ nhấp nháy khi sử dụng chế độ ứng dụng đã đăng ký.

### Xóa chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ

Nhấn giữ nút  và nút  cùng lúc cho đến khi tắt cả đèn cấp độ lực bắt vít nhấp nháy.

**LƯU Ý:** Sau khi xóa chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ sẽ hoạt động để thay đổi lực bắt vít.

## Kiểu đầu hiệu

Chế độ ứng dụng	Khi đang đăng ký chế độ ứng dụng	Khi chế độ ứng dụng đã đăng ký bật
4 (Tối đa)		
3 (Mạnh)		
2 (Trung bình)		
1 (Nhẹ)		
Chế độ gỗ		
Chế độ T (1)		
Chế độ T (2)		
Chế độ bu-lông (1)		
Chế độ bu-lông (2)		
Chế độ bu-lông (3)		

 : Đèn bật.

 : Đèn đang nhấp nháy.

## LẮP RÁP

**⚠ THẬN TRỌNG:** Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bắt cùi thao tác nào trên dụng cụ.

### Lắp hoặc tháo gõ mũi bắt vít/mũi đầu tuýp

#### ▶ Hình 12

Chỉ sử dụng mũi bắt vít/mũi đầu tuýp có phần lắp như trình bày trong hình. Không được sử dụng bắt cùi loại mũi bắt vít/mũi đầu tuýp nào khác.

#### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít nòng

A=12 mm  
B=9 mm

Chỉ sử dụng các loại mũi bắt vít này. Hãy làm theo quy trình 1. (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là không cần thiết.

#### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít sâu

A=17 mm  
B=14 mm

Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình 1.

A=12 mm  
B=9 mm

Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình 2. (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là cần thiết để lắp mũi vít.

## Quy trình 1

**Đối với dụng cụ không có trụ ngoài loại lắp nhanh**

- **Hình13:** 1. Mũi bắt vít 2. Trụ ngoài

Để lắp đầu mũi, hãy kéo trụ ngoài ra theo hướng mũi tên và đẩy đầu mũi vào trong trụ ngoài hết mức có thể. Sau đó nhả trụ ngoài ra để giữ chặt đầu mũi.

**Đối với dụng cụ dùng trụ ngoài loại lắp nhanh**

Để lắp đầu mũi máy khoan, đẩy đầu mũi máy khoan vào trong trụ ngoài hết mức có thể.

## Quy trình 2

Ngoài **Quy trình 1**, hãy lắp miếng đệm mũi vít vào trụ ngoài với đầu chỉ của nó quay vào trong.

- **Hình14:** 1. Mũi bắt vít 2. Miếng đệm đầu mũi 3. Trụ ngoài

Để tháo mũi vít, hãy kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên và kéo mạnh mũi vít ra.

**LƯU Ý:** Nếu mũi vít không được đẩy đủ sâu vào trụ ngoài, trụ ngoài sẽ không trở lại vị trí ban đầu và không giữ chặt được mũi vít. Trong trường hợp này, cố lắp lại mũi vít theo các hướng dẫn ở trên.

**LƯU Ý:** Nếu gặp khó khăn khi lắp mũi máy khoan, hãy kéo trụ ngoài ra và đẩy mũi khoan vào trụ ngoài hết mức có thể.

**LƯU Ý:** Sau khi đẩy mũi vít vào, đảm bảo rằng mũi vít được giữ chặt. Nếu mũi vít rời ra, đừng sử dụng nó nữa.

## Lắp móc treo

**⚠ THẬN TRỌNG:** Khi lắp đặt móc treo, luôn siết vít thật chặt. Nếu không làm vậy, móc treo có thể rơi ra khỏi dụng cụ và gây thương tích cá nhân.

**⚠ THẬN TRỌNG:** Chỉ sử dụng các bộ phận treo/gắn dựa vào mục đích thiết kế của chúng. Sử dụng sai mục đích có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích cá nhân.

- **Hình15:** 1. Rãnh 2. Móc treo 3. Vít


Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ. Móc treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ. Để lắp đặt móc treo, hãy lắp nó vào rãnh trên vỏ dụng cụ trên bất cứ mặt nào và sau đó xiết chặt lại bằng vít. Để tháo ra, hãy vặn lỏng vít rồi lấy móc treo ra.

## VẬN HÀNH

### ► Hình16


Mô-men xoay đúng quy định có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc kích thước của vít/bu-lông, vật liệu của phôi gia công cần được xiết vặn, v.v... Mỗi liên hệ giữa mô-men xoay và thời gian xoay được thể hiện theo các số liệu sau.

### Lực vận xiết phù hợp cho bu-lông thường

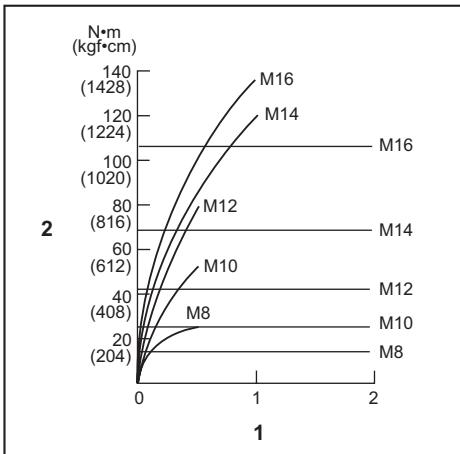

1. Thời gian vận xiết (giây) 2. Lực vận xiết

### Lực vận xiết phù hợp cho bu-lông cường độ cao

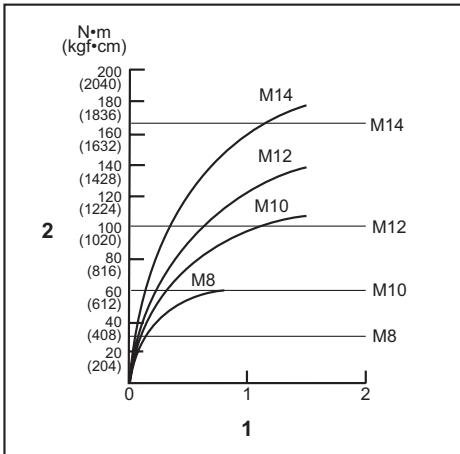

1. Thời gian vận xiết (giây) 2. Lực vận xiết

Giữ chặt dụng cụ và đặt điểm đầu mũi vít vào đầu vít. Nhấn dụng cụ về phía trước tới mức sao cho mũi vít không trượt ra khỏi vít và xoay dụng cụ để bắt đầu bắt vít.

**CHÚ Ý:** Nếu bạn dùng pin dự phòng để tiếp tục vận hành, hãy để dụng cụ nghỉ ít nhất 15 phút.

**LƯU Ý:** Sử dụng đúng loại mũi vít dành cho đầu vít/dầu bu-lông mà bạn muốn dùng.

**LƯU Ý:** Khi xiết vít cỡ M8 hoặc nhỏ hơn, hãy chọn lực tác động phù hợp và điều chỉnh cần thận áp lực lên cần khởi động công tắc sao cho vít không bị hư hỏng.

**LƯU Ý:** Giữ dụng cụ chĩa thẳng vào vít.

**LƯU Ý:** Nếu lực tác động quá mạnh, hoặc bạn xiết chặt vít lâu hơn thời gian thể hiện trong hình, vít hoặc điểm đầu mũi vít có thể chịu ứng suất vượt tải, bị tròn rãnh hoặc hở hóng, v.v... Trước khi thực hiện công việc của mình, hãy luôn vận hành thử để xác định thời gian xoay phù hợp cho loại vít của bạn.

Mô-men xoay bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sau đây. Sau khi xiết, hãy luôn kiểm tra mô-men xoay bằng một cờ-lê cộng lực.

1. Khi hộp pin đã xả điện hoàn toàn, hiệu điện thế sẽ tụt xuống và mô-men xoay sẽ bị giảm.
2. Mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp  
Việc không sử dụng mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp đúng kích thước có thể làm giảm lực vặn xiết.
3. Bu-lông
  - Ngay cả khi hệ số mô-men xoay và loại bu-lông là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo đường kính của bu-lông.
  - Ngay cả khi đường kính các bu-lông là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo hệ số mô-men xoay, loại bu-lông và chiều dài bu-lông.
4. Cách cầm dụng cụ hoặc vật liệu tại vị trí bắt vít cần được xoay cũng sẽ ảnh hưởng đến mô-men xoay.
5. Vận hành dụng cụ ở tốc độ thấp cũng sẽ làm giảm mô-men xoay.

## PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

**⚠ THẬN TRỌNG:** Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Mũi bắt vít
- Mũi đầu tuýp
- Móc treo
- Móc treo dụng cụ
- Hộp nhựa chứa dụng cụ
- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

**LƯU Ý:** Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

## BẢO TRÌ

**⚠ THẬN TRỌNG:** Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

**CHÚ Ý:** Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	TD001G	
ความสามารถในการขันแน่น	สกรูยึดโลหะ	M4 - M8
	สลักเกลี่ยมมาตรฐาน	M5 - M16
	สลักเกลี่ยวนธรรมระดึงสูง	M5 - M14
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (RPM)	4 (โหมดแรงกระแทกสูงสุด)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	3 (โหมดแรงกระแทกหนัก)	0 - 3,200 min <sup>-1</sup>
	2 (โหมดแรงกระแทกปานกลาง)	0 - 2,100 min <sup>-1</sup>
	1 (โหมดแรงกระแทกเบา)	0 - 1,100 min <sup>-1</sup>
	โหมดตัวแม่	0 - 1,800 min <sup>-1</sup>
	โหมด T (1)	0 - 2,400 min <sup>-1</sup>
	โหมด T (2)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	โหมดสลักเกลี่ยว (1)	0 - 2,500 min <sup>-1</sup>
	โหมดสลักเกลี่ยว (2)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
	โหมดสลักเกลี่ยว (3)	0 - 3,700 min <sup>-1</sup>
อัตราการแรงกระแทกด้วยหัวที่	4 (โหมดแรงกระแทกสูงสุด)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	3 (โหมดแรงกระแทกหนัก)	0 - 3,600 min <sup>-1</sup>
	2 (โหมดแรงกระแทกปานกลาง)	0 - 2,600 min <sup>-1</sup>
	1 (โหมดแรงกระแทกเบา)	0 - 1,100 min <sup>-1</sup>
	โหมดตัวแม่	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	โหมด T (1)	-
	โหมด T (2)	0 - 2,600 min <sup>-1</sup>
	โหมดสลักเกลี่ยว (1)	-
	โหมดสลักเกลี่ยว (2)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
	โหมดสลักเกลี่ยว (3)	0 - 4,400 min <sup>-1</sup>
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	D.C. 36 V - 40 V สูงสุด	
ความยาวโดยรวม	120 mm	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.3 kg	

- เนื่องจากการคันคัววิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักก้าวแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตัวแบบเทอร์ริ่ง การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

## ตัวบันไดแบบเตอร์รี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ตัวบันไดแบบเตอร์รี่	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F *: แบตเตอร์รี่ที่แนะนำ
เครื่องชาร์จ	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- ตัวบันไดแบบเตอร์รี่และเครื่องชาร์จสามารถรายการที่แสดงอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าจะสำหรับข้อมูลภายนอกที่คุณอาจต้องการ

**คำเตือน:** ใช้ตัวบันไดแบบเตอร์รี่และเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตัวบันไดแบบเตอร์รี่และเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

### สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



Ni-MH  
Li-ion

#### อ่านคู่มือการใช้งาน

สำหรับประเทศไทยในสภาพภูมิประเทศที่นี่  
เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ  
อันตราย ขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอร์รี่ และหัวแม่  
แบตเตอร์รี่จึงอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ  
สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ  
อย่างทึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
หรือแบตเตอร์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งในครัว  
เรือน!  
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเบื้องต้นของญี่ปุ่น  
ว่าด้วยขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ  
อิเล็กทรอนิกส์ และหัวแม่สะสมไฟฟ้าและ  
แบตเตอร์รี่ และขยายจำพวกหม้อสะสมไฟฟ้า  
และแบตเตอร์รี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม  
กฎหมายภายในประเทศ ควรรักษาด้วยความระมัดระวัง  
ขยายจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ และ  
หัวแม่สะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปบัง  
จุลรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซึ่งมีการ  
ดำเนินการตามระเบียบข่าวด้วยการดูแลสิ่ง  
แวดล้อม  
โดยระบุด้วยสัญลักษณ์สีเหลืองที่ระบุว่า  
ขยายแบบฝึกหัดบนอุปกรณ์

### จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันสกรูเข้าสู่เนื้อไม้ โลหะ และพลาสติก

### คำเตือนด้านความปลอดภัย

**คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป**

**คำเตือน:** โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้าก่อนอ่านและอ่านอย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอร์รี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างพื้นที่กระเบงกระเบงหรือมีดีกับอุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นงาชหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม้หินได้ก็ หรือบุคลากรอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลงและเต้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

- จะวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องเสียดิน เช่น ท่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และถ้วยเย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าลูกหัวหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของภัยทางไฟฟ้าขึ้น
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรืออุดต่อกลั่นเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรืออันส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของภัยทางไฟฟ้าขึ้น
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้ช่างแครี่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟร้าย (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่สูงกว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

#### ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่สู่สมองขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานแครี่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำเงากายาเสพติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้และรับประทาน เมื่อทำลักษณะที่ร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมวันเดียวป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากนิรภัย รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไฟให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มนต่ออุปกรณ์ ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิ้วมือบริเวณสวิตซ์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำถุงมือป้องตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือถุงมือที่เสียบตั้งอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

- อย่าทำงานในระยะที่สุดอ่อน จัดท่าการทำงานและภาระตัวให้เหมาะสมลดเวลา เวลาจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เสื่อมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าที่รุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือผมที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูแลจัดเก็บผู้น่าไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บผู้น่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผู้นั้นลงได้
- อย่าให้ความคุณเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำให้คุณทำตัวตามสบายและละเลยหลักการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที
- สวมใส่เว้นครอบตาหรือภัยเพื่อปักป้องดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า วนครอบตาจะช่วยได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในอสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปักป้องใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

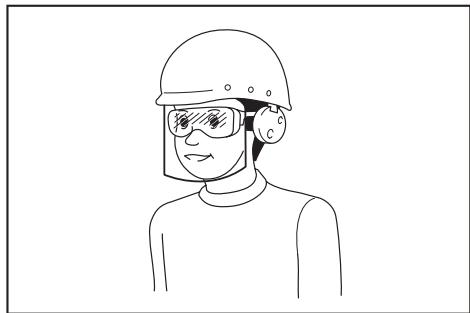

ผู้ว่าจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

#### การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3. ผลดีลักษณะแห่งร้ายไฟ และ/หรือชุดแบบเตอร์รี่ ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับตั้ง เปลี่ยน อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ ป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งล่าวยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
4. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากวีเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือค่านะหนาเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยืนในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
5. นำรุ่นรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่คลื่นที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือ สภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุด้านน้ำ มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
6. ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้หมดอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อบากตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
7. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำนำังก์ล่า พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า เพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าการทำให้เกิดอันตราย
8. ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่น จะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
9. ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าส่วนใส่ถุงมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือไว้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

#### การใช้งานและดูแลเครื่องมือที่ใช้แบบเตอร์รี่

1. ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบบเตอร์รี่ประเภทหนึ่ง อาจเสียงที่จะเกิดไฟไหม้หากนำไปใช้กับชุดแบบเตอร์รี่อีกประเภทหนึ่ง
2. ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบบเตอร์รี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบบเตอร์รี่ประเภทอื่นอาจทำให้เสียงที่จะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3. เมื่อไม่ใช้งานชุดแบบเตอร์รี่ ให้เก็บห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีกระดาน เหรียญ กุญแจ กระไว้กรัดเล็บ สรุ หรืออัคคีที่เป็นโลหะขนาดเล็ก อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้าวหลังกับอัคคีข้างหนึ่งได้ การลัดวงจรข้าวหลังแบบเตอร์รี่อาจทำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
4. ในการเก็บใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีเชิงของเหลวไหลออก จากแบบเตอร์รี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส โดยของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ไหลออกจากแบบเตอร์รี่อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือไหม้
5. ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือมีการแก้ไข แบบเตอร์รี่ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสิ่งที่ค่าไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการบาดเจ็บ
6. ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
7. กฎบัตรบังคับตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จแบบเตอร์รี่หรือเครื่องมือในบริเวณที่มีอุณหภูมินอกเหนือไปจากที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จไฟที่ไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ การชาร์จไฟ

#### การซ่อมบำรุง

1. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
2. ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์รี่ที่เสียหาย ชุดแบบเตอร์รี่ที่ใช้ควรเป็นชุดที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

#### คำเตือนด้านความปลอดภัยของไขควงกระแสไฟแบบไร้สาย

1. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นคนวนขณะทำงานที่สายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สายรัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีคนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยืนอย่างมั่นคง  
หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอุบัติเหตุก่อนอยู่  
ด้านล่าง
- จับเครื่องมือให้แน่น
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
- อย่าสัมผัสกับดอกไขควงหรือหัวงานทันทีที่ทำงาน  
เสร็จ เนื่องจากอาจมีความร้อนสูงและทำให้คิวหันง  
ไหวได้
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่หมุนได้
- ใช้มือจับเสริม หากมีม้ากับเครื่องมือ การสูญเสียการ  
ควบคุมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นคนวงนิ่ม  
ทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่  
หากอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ตัดเกิดสัมผัสกับสายไฟที่ “มี  
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของ  
เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเกิดกระแสไฟฟ้าไหล  
ผ่านได้ และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟ ท่อสัน้ำ ท่อส่ง  
ก๊าซ และอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากเสียหาย  
เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือนี้

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**▲ คำเตือน:** อุบัติเหตุ: อาจให้ความไม่ระมัดระวังหรือความถูก  
เคลียกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลาบครั้ง) อยู่เหนือ<sup>ก</sup>  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน  
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด  
การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ  
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครั้งของการใช้งานนี้อาจทำให้ได้  
รับบาดเจ็บรุนแรง

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ ตัวบับเบตเตอร์

- ก่อนใช้งานตัวบับเบตเตอร์ ให้อ่านคำแนะนำและ  
เครื่องหมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาาร์จ  
แบบเตอร์ (2) แบบเตอร์ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้  
แบบเตอร์
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือทำการตัดแปลงตัวบับ  
แบบเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่  
สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- หากระยะเวลาที่เครื่องทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน  
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ไหม้หรือ<sup>ก</sup>  
ระเบิดได้

- หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง  
ออกด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก  
อาจทำให้ตาบอด
- ห้ามลัดวงจรตัวบับเบตเตอร์:  
(1) ห้ามเดชชั่วกับวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้  
(2) หลีกเลี่ยงการเก็บตัวบับเบตเตอร์ไว้ในภาชนะร่วม  
กับวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น กระถางต้นไม้ เหรียญ  
ฯลฯ  
(3) อย่าให้ตัวบับเบตเตอร์สูญเสียน้ำหนักหรือเอน  
แบบเตอร์ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการไฟไหม้ของกระแส  
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไฟไหม้หรือเสียหายได้
- ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตัวบับเบตเตอร์ไว้ในสถาน  
ที่มีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)
- ห้ามเผาตัวบับเบตเตอร์ทิ้ง แม้ว่าแบบเตอร์จะเสียหาย  
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวบับเบตเตอร์  
อาจระเบิดในกองไฟ
- อย่าต่อตัวบับเบตเตอร์ บด ขว้าง หรือทำตัวบับเบตเตอร์  
หล่นพื้น หรือกระแทกตัวบับเบตเตอร์กับวัสดุของแข็ง  
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน  
ที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
- ห้ามใช้แบบเตอร์ที่เสียหาย
- แบบเตอร์ลิฟท์ที่ยังไม่ได้ใช้งานที่มีมีนาไนน์เป็นไปตามข้อ  
กำหนดของ Dangerous Goods Legislation  
สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่  
สาม ตัวแทนของส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนด  
พิเศษในด้านการบรรจุหุบห่อบริการติดป้ายสินค้า  
ในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดใน  
ประเทศที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม  
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบบเตอร์ใน  
ลักษณะที่แบบเตอร์จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในที่ทึบห่อ
- เมื่อกำจัดตัวบับเบตเตอร์ ให้ถอดตัวบับเบตเตอร์ออก  
จากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติต  
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเตอร์
- ใช้แบบเตอร์กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น  
การติดตั้งแบบเตอร์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตามที่ระบุอาจ  
ทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร  
ไลต์ร้าวไฟได้
- หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด  
แบบเตอร์ออกจากเครื่องมือ
- ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตัวบับเบตเตอร์อาจร้อน  
ซึ่งอาจลวกผิวหรือทำให้ผิวไหม้ที่อุณหภูมิต่ำๆ ได้ โปรด  
ระมัดระวังในการจัดการกับแบบเตอร์ที่ร้อน

15. อย่าสัมผัสช้าของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งานเนื่องจากอาจมีความร้อนพอที่จะทำให้ผิวไหม้ได้
16. อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ในช่อง และร่องของตัวลับแบบเดอร์ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องมือหรือตัวลับแบบเดอร์มีประสิทธิภาพลดลงหรือเสียหายได้
17. หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงตันสูง อย่าใช้ตัวลับแบบเดอร์กับสายไฟแรงตันสูง เนื่องจากเครื่องมือหรือตัวลับแบบเดอร์อาจทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้
18. เก็บแบบเดอร์ให้ห่างจากเด็ก

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**▲ข้อควรระวัง:** ใช้แบบเดอร์ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบบเดอร์ที่ไม่แท้ หรือแบบเดอร์ที่ถูกเปลี่ยน อาจทำให้แบบเดอร์ร้าบเดิน ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับประทานของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

## เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบบเดอร์ให้ยาวนานที่สุด

1. ชาร์จตัวลับแบบเดอร์อ่อนที่ไฟจ螫มด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกรั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์มีกำลังลดลง
2. อย่าชาร์จตัวลับแบบเดอร์ที่มีไฟเต็มแล้ว การชาร์จประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของตัวลับแบบเดอร์สั้นลง
3. ชาร์จประจุไฟฟ้าตัวลับแบบเดอร์ในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตัวลับแบบเดอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
4. เมื่อไม่ใช้ตัวลับแบบเดอร์ ให้กอดออกจากเครื่องมือหรือเครื่องชาร์จ
5. ชาร์จไฟตัวลับแบบเดอร์หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลาหนาน (เกินกว่าหกเดือน)

## คำอธิบายการทำงาน

**▲ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและกดตัวลับแบบเดอร์ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

## การใส่หรือการถอนตัวลับแบบเดอร์

**▲ข้อควรระวัง:** ปิดสวิตซ์เครื่องมือก่อนทำการติดตั้งหรือการถอนตัวลับแบบเดอร์ทุกครั้ง

**▲ข้อควรระวัง:** ถือเครื่องมือและตัวลับแบบเดอร์ไว้ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอนตัวลับแบบเดอร์ หากไม่ถือเครื่องมือและตัวลับแบบเดอร์ไว้ให้แน่น อาจทำให้ตัวลับแบบเดอร์และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและตัวลับแบบเดอร์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

▶ หมายเลข 1: 1. ชิลล์สีแดง 2. ปุ่ม 3. ตัวลับแบบเดอร์ เมื่อต้องการถอนตัวลับแบบเดอร์ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของตัวลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

การวัดตั้งตัวลับแบบเดอร์ ให้จัดตำแหน่งลิ้นของตัวลับแบบเดอร์ให้ตรงกับร่องของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าที่ ใส่ตัวลับแบบเดอร์เข้าจนสุดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกล็อกเข้าที่ หากยังเห็นชิลล์สีแดงตามที่แสดงในภาพ แสดงว่าตัวลับแบบเดอร์ยังไม่ล็อกเข้าที่

**▲ข้อควรระวัง:** ให้ดันตัวลับแบบเดอร์เข้าจนสุดจนไม่เห็นชิลล์สีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตัวลับแบบเดอร์อาจหลุดออกจากเครื่องมือทำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

**▲ข้อควรระวัง:** อย่าฝืนติดตั้งตัวลับแบบเดอร์โดยใช้แรงมากเกินไป หากตัวลับแบบเดอร์ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

## การระบุระดับพัฒนาแบบเตอร์เรท์เหลืออยู่

กดปุ่ม ตรวจสอบ บันทึกแบบเตอร์เรท์เพื่อคุณริมานแบบเตอร์รี่ที่เหลือ ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

- ▶ หมายเลขอ 2: 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

ไฟแสดงสถานะ			แบบเตอร์เรท์เหลือ
ไฟสว่าง	ดับ	กะพริบ	
			75% ถึง 100%
			50% ถึง 75%
			25% ถึง 50%
			0% ถึง 25%
			ชาร์จไฟแบบเตอร์รี่
			แบบเตอร์รี่อาจเสีย

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากบิริมานแบบเตอร์รี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ข้างสุด) จะกะพริบ เมื่อระบบป้องกันแบบเตอร์รี่ทำงาน

## ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์รี่

เครื่องมือหรือระบบป้องกันเครื่องมือ/แบบเตอร์รี่ ระบบนี้จะตัดไฟที่ส่องไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือและแบบเตอร์รี่ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบบเตอร์รี่อยู่ภายใต้สถานการณ์ดังนี้

## การป้องกันโอลูอิร์โลด

เมื่อแบบเตอร์รี่ทำงานในลักษณะที่จึงให้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการทำงานที่ทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไป และปิดเครื่องมือเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง

## การป้องกันความร้อนสูงเกิน

เมื่อเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไฟด้านหน้าจะกะพริบ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนที่จะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

## การป้องกันไฟไหมด

เมื่อแบบเตอร์รี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ดูดแบบเตอร์รี่ออกจากเครื่องมือ และนำแบบเตอร์รี่ไปรีชาร์จไฟ

## การทำงานของสวิตซ์

- ▶ หมายเลขอ 3: 1. สวิตซ์สั่งงาน

⚠ ข้อควรระวัง: ก่อนใส่สีแล็บแบบเตอร์รี่ลงในเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตซ์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย

เมื่อต้องการปิดใช้เครื่องมือ ให้ดึงสวิตซ์สั่งงาน ความเร็ว เครื่องมือจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกแรงกดที่สวิตซ์สั่งงาน ปล่อยสวิตซ์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน

หมายเหตุ: เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหากคุณดึงสวิตซ์สั่งงานไวนานเกิน 6 นาที

หมายเหตุ: ในขณะที่กดสวิตซ์สั่งงาน ปุ่มนี้จะไม่ทำงาน

## การเปิดดวงไฟด้านหน้า

⚠ ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดูแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง

- ▶ หมายเลขอ 4: 1. ไฟด้านหน้า

- ▶ หมายเลขอ 5: 1. ปุ่ม

ดึงสวิตซ์สั่งงานเพื่อเปิดไฟด้านหน้า เมื่อต้องการปิด ให้ปล่อยสวิตซ์สั่งงาน ไฟด้านหน้าจะดับลงภายในเวลาประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตซ์สั่งงาน เมื่อต้องการปิดไฟด้านหน้าภายใน 10 วินาที ให้กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่

เมื่อต้องการปิดไฟด้านหน้า ให้ปิดดวงไฟสถานะ เมื่อต้องการปิดดวงไฟสถานะ ขั้นแรกให้ดึงและปล่อยสวิตซ์สั่งงาน ภายใน 10 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตซ์สั่งงาน ให้กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่

เมื่อต้องการปิดไฟสถานะปิดอยู่ ไฟด้านหน้าจะไม่เปิดสว่างขึ้น

แม้ว่าจะดึงสวิตซ์สั่งงานก็ตาม

เมื่อต้องการปิดดวงไฟสถานะอีกครั้ง ให้กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่

**หมายเหตุ:** เมื่อเครื่องมือมีอุณหภูมิสูงเกินไป ไฟด้านหน้าจะกระพริบเป็นเวลาหนึ่งนาที หลังจากนั้นดวงไฟ LED จะดับลง ในกรณีนี้ ให้ร้อนเครื่องมือเย็นลงก่อนแล้วค่อยใช้งานต่อ

**หมายเหตุ:** เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะดวงไฟ ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน หากไฟด้านหน้าเปิดสว่างขึ้นเมื่อถูกสั่ง แสดงว่าดวงไฟสถานะเปิดอยู่ หากไฟด้านหน้าไม่เปิดสว่างขึ้น แสดงว่าดวงไฟสถานะปิดอยู่

**หมายเหตุ:** ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดลิ้งสกปรกออกจากเลนส์ของไฟด้านหน้า ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของไฟด้านหน้า ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

## การใช้งานสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง

▶ **หมายเข็ม 6:** 1. ก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง

**⚠ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบกิจกรรมการหมุนก่อนการใช้งานเสมอ

**⚠ ข้อควรระวัง:** ใช้สวิตช์เปลี่ยนทิศทางหลังจากเครื่องมือหยุดสนิมแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่องมือหยุดสนิมอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้

**⚠ ข้อควรระวัง:** เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางไปที่ตำแหน่งปิดกันเสมอ

เครื่องมือนี้สวิตช์เปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการหมุน ดันก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา

เมื่อก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในตำแหน่งปิด สวิตช์สั่งงานจะไม่สามารถถูกดึงได้

## การเปลี่ยนโหมดการใช้งาน

### โหมดการใช้งานคืออะไร

โหมดการใช้งานคือตัวเลือกของการหมุนขับเคลื่อนและการกระแสแก๊สที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วในเครื่องมือ การเลือกโหมดการใช้งานที่เหมาะสมกับงานจะทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและ/หรือทำงานได้ประสิทธิภาพขึ้น

เครื่องมือนี้มีโหมดการใช้งานดังต่อไปนี้

#### แรงกระแทก

- 4 (สูงสุด)
- 3 (หนัก)
- 2 (ปานกลาง)
- 1 (เบา)

### ประเภทการซ่อมเหลือ

- โหมดปั๊ม
- โหมด T 
- โหมด T 
- โหมดสวัสดิ์เกลียว (1) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)
- โหมดสวัสดิ์เกลียว (2) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)
- โหมดสวัสดิ์เกลียว (3) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ด้วยปุ่ม  ,  หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

▶ **หมายเข็ม 7:** 1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว  
2. ปุ่ม  3. ปุ่ม 

การลงลงทะเบียนทางโหมดการใช้งานกับเครื่องมือจะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานที่ลงลงทะเบียนไว้ได้เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว (พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว)

**หมายเหตุ:** เมื่อไม่มีดังไฟบนแผงจอติดอยู่ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

**หมายเหตุ:** คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อน ในกรณีนี้ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งและกดปุ่ม  ,  หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว (พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว)

**หมายเหตุ:** ดูวิธีการลงลงทะเบียนโหมดการใช้งานได้ที่ “การลงลงทะเบียนโหมดการใช้งาน” ในส่วน “พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว”

## ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

พังก์ชันของปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งานเครื่องมือหรือไม่

▶ **หมายเข็ม 8:** 1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน:

จะดับของแรงกระแสแก๊สที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าทั้งสองด้านจะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อเปลี่ยนแรงกระแสแก๊สโดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

เมื่อลงลงทะเบียนโหมดการใช้งาน:

เครื่องมือจะเปลี่ยนระหว่างโหมดการใช้งานที่ลงลงทะเบียน และโหมดการใช้งานนั้นๆ ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าทั้งสองด้านจะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งานโดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: เมื่อดวงไฟสถานะปิดอยู่ “ไฟด้านหน้าจะไม่กะพริบแม้ว่าจะเปลี่ยนโหมดการใช้งานโดยการปั๊มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว

หมายเหตุ: ดูวิธีการลงทะเบียนโหมดการใช้งานได้ที่ “การลงทะเบียนโหมดการใช้งาน” ในส่วน “พังก์ชันเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว”

### การปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว

คุณสามารถปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วได้ หลังปิดใช้แล้ว ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วจะไม่ทำงานในการเปลี่ยนแรง

กระแสไฟและการเปลี่ยนโหมดการใช้งาน

การปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วและปุ่ม  พร้อมกันค้างไว้จนกว่าดวงไฟทึ้งโหมดบนแผงจอจะกะพริบ



เมื่อต้องการเปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนและลบโหมดการใช้งานได้แม้ว่าปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วจะถูกปิดใช้อยู่ หลังลงทะเบียนหรือลบโหมดการใช้งาน ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วจะทำงาน

### ข้อมูลอ้างอิงโดยสังเขป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงพังก์ชันของปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว

 แสดงถึงปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว

ปุ่ม / จุดประสงค์	การดำเนินการ	วิธีการยืนยัน
 (เมื่อพังก์ชันเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วปิดอยู่) การเปลี่ยนแรงกระแสไฟด้วยปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว	กด	 ไฟด้านหน้าบนเครื่องมือจะกะพริบหนึ่งครั้ง
 (เมื่อพังก์ชันเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็วเปิดอยู่) การเปลี่ยนไปโหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้	กด	 ไฟด้านหน้าบนเครื่องมือจะกะพริบหนึ่งครั้ง
 การลงทะเบียนโหมดการใช้งาน	กดค้างไว้ (แตะปุ่ม)	ตัวอย่าง: มีการลงทะเบียนโหมดไม้แล้ว  ดวงไฟของโหมดการใช้งานที่ต้องการจะกะพริบ
 การลบโหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้	กดค้างไว้ (แตะปุ่ม)	 ดวงไฟแสดงระดับแรงกระแสไฟทึ้งโหมดจะกะพริบ
 การปิดใช้/เปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดโดยย่างเร็ว	กดค้างไว้ (แตะปุ่ม)	 ดวงไฟทึ้งโหมดบนแผงจอจะกะพริบ

: ดวงไฟกำลังกระแสไฟ

## การปรับแรงกระแทก

คุณสามารถเปลี่ยนแรงกระแทกได้เป็นสี่ขั้น: 4 (สูงสุด), 3 (หนัก), 2 (ปานกลาง) และ 1 (เบา)

ซึ่งทำให้ขันแน่นได้เหมาะสมกับงาน

ระดับของแรงกระแทกจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ④ หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

คุณสามารถเปลี่ยนแรงกระแทกภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถดึงเวลาในการเปลี่ยนแรงกระแทกภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหากคุณกดปุ่ม ④, ⑤ หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

### ▶ หมายเลขอ 9

โหมดการใช้งาน (ระดับแรงกระแทกที่ แสงบนแผงจอ)	อัตราเจาะกระแทกสูงสุด	วัตถุประสงค์	ตัวอย่างการใช้งาน
4 (สูงสุด) 	4,400 min⁻¹ (/min)	การขันด้วยแรงและความเร็วสูงสุด	การขันสกรูบนวัสดุที่ไม่เรียบ, การขันสกรูยาวหรือสลักเกลียว
3 (หนัก) 	3,600 min⁻¹ (/min)	การขันด้วยแรงและความเร็วที่น้อยกว่าโหมดสูงสุด (ควบคุมได้เงียบกว่าโหมดสูงสุด)	การขันสกรูบนวัสดุที่ไม่เรียบ, การขันสลักเกลียว
2 (ปานกลาง) 	2,600 min⁻¹ (/min)	ขันแน่นเมื่อต้องการพื้นผิวงานที่ดี	การขันสกรูบนกระดานเคลือบผิวหรือกระดานปลาสเตอร์
1 (เบา) 	1,100 min⁻¹ (/min)	ขันแน่นด้วยแรงที่น้อยลงเพื่อไม่ให้เกลี่ยสกรูแตกหัก	การขันสกรูรอบหน้าต่างหรือสกรูขนาดเล็ก เช่น M6

■: ดวงไฟสว่างขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อไม่มีดวงไฟบนแผงจอติดอยู่ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่ม ④ หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: ดวงไฟทั้งหมดบนแผงจอสวิตช์จะตั้งลงเมื่อปิดเครื่องมือเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบระดับแรงกระแทกได้โดยการกดสวิตช์สั่งงานในระดับที่เครื่องมือจะไม่ทำงาน

## การเปลี่ยนประเภทการช่วยเหลือ

เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันการช่วยเหลือที่นำเสนอโหมดการใช้งานหลากหลายที่ใช้ง่ายสำหรับการขันสกรูด้วยการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

ประเภทของโหมดการใช้งานจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ⑤

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการช่วยเหลือภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถดึงเวลาในการเปลี่ยนประเภทการช่วยเหลือภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหากคุณกดปุ่ม ④, ⑤ หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

### ▶ หมายเลขอ 10

โหมดการใช้งาน (ประเภท การซ่อมเหลือที่แสดงบน แผงจอ)	อัตราเจาะกระแสหกสูงสุด	ลักษณะเด่น	จุดประสงค์
โหมดดีไม้ *	$4,400 \text{ min}^{-1}$ (/min) 	โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูจากการร่วงหล่นขณะเริ่ม การขัน เครื่องมือนี้จะขันสกรูด้วยการหมุนความเร็ว ต่ำกว่า หลังจากที่เครื่องมือเริ่มกระแสหก ความเร็ว ในการหมุนจะเพิ่มขึ้นและทำความเร็วสูงสุด	การขันสกรูฯลฯ
โหมด T (1) *	— (เครื่องมือจะหยุด หมุนทันทีหลังจากเริ่ม กระแสหก)	โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูไม่ให้ขันแน่นเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยให้ทำงานได้เร็วและทำให้ได้พื้นผิว ที่เรียบ ráo ในเวลาเดียวัน เครื่องมือจะขันสกรูด้วย การหมุนความเร็วสูงและหยุดทันทีหลังจากเครื่อง มือเริ่มกระแสหก หมายเหตุ: เวลาในการหยุดการขันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับประเภทของสกรูและวัสดุที่ถูกขันสกรู ทำการ ทดสอบการขันก่อนใช้งานใหม่ด้วย	การขันสกรูฯลฯ เช้ากับ แผ่นโลหะบางและให้ได้ พื้นผิวที่เรียบ ráo
โหมด T (2) *	$2,600 \text{ min}^{-1}$ (/min) 	โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูไม่ให้แตกและลอก นอกจากนี้ยังช่วยให้ทำงานได้เร็วและทำให้ได้พื้นผิว ที่เรียบ ráo ในเวลาเดียวัน เครื่องมือจะขันสกรูด้วยการหมุนลงเมื่อ เครื่องมือเริ่มกระแสหก หมายเหตุ: ปล่อยศิร์สั่งงานทันทีที่ขันเสร็จเพื่อป้องกันการ ขันแน่นเกินไป	การขันสกรูฯลฯ เช้ากับ แผ่นโลหะหนาและให้ได้ พื้นผิวที่เรียบ ráo
โหมดสลักเกลี่ยว	—	ตามเข็มนาฬิกา โหมดนี้ช่วยในการขันสกรูช้าอย่างต่อเนื่องด้วย แรงบิดขันแน่ๆ ต่ำๆ กัน จึงเหมาะสมกับการทำงาน ในการทำงานที่ต้องระดับความเร็วสูงสุดจะเปลี่ยนเป็น สันในโหมดนี้ ทวนเข็มนาฬิกา โหมดนี้จะช่วยป้องกันสักเกลี่ยวร่วงหล่น เนื่องจาก ลักษณะหกที่ต้องการขันของเรื่องมือแบบหมุนวน เข็มนาฬิกา เครื่องมือจะหยุดทำงานอัตโนมัติหรือข้า ลงหลังจากสักเกลี่ยว/น็อตแน่นถูกคลายเพียงพอแล้ว จึงเหมาะสมกับการทำงานที่ต้องระดับความเร็วสูงสุดจะเปลี่ยนเป็นสันในโหมดนี้ หมายเหตุ: เวลาในการหยุดการขันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับประเภทของสกรูและวัสดุที่ถูกขันสกรู ทำการ ทดสอบการขันก่อนใช้งานใหม่ด้วย	ตามเข็มนาฬิกา การป้องกันการขันแน่น สักเกลี่ยวตามมาติ况 ทวนเข็มนาฬิกา การคลายสักเกลี่ยว
โหมดสลักเกลี่ยว (1)	—	ตามเข็มนาฬิกา เครื่องมือหยุดทำงานอัตโนมัติทันทีที่เริ่มกระแสหก ทวนเข็มนาฬิกา แรงกระแสหกคือ 2 เครื่องมือหยุดทำงานอัตโนมัติ ทันทีที่หยุดกระแสหก	—

โหมดการใช้งาน (ประเภท การซ่อมเหลือที่แสดงบน แผงจอ)	อัตราเจาะกระแสไฟสูงสุด	ลักษณะเด่น	จุดประสงค์
โหมดสลักเกลี่ยว (2) 	—	ตามเข็มนาฬิกา เครื่องมือหยุดทำงานอัตโนมัติประมาณ 0.3 วินาที หลังจากซ่างที่เครื่องมือเริ่มกระแสไฟ หวานเข็มนาฬิกา แรงกระแสไฟคือ 4 เครื่องมือหยุดทำงานอัตโนมัติ ทันทีที่หยุดกระแสไฟ	—
โหมดสลักเกลี่ยว (3) 	—	ตามเข็มนาฬิกา เครื่องมือหยุดทำงานอัตโนมัติประมาณ 1 วินาทีหลัง จากซ่างที่เครื่องมือเริ่มกระแสไฟ หวานเข็มนาฬิกา เครื่องมือหมุนขั้ลหลังจากหยุดกระแสไฟ	—

### ■: ดวงไฟส่องชี้

\* เมื่อเครื่องมือหมุนหวานเข็มนาฬิกา เครื่องมือจะหมุนเหมือนโหมด 4 (สูงสุด) ด้วยความเร็ว  $4,400 \text{ min}^{-1}$  (/min)

หมายเหตุ: เมื่อไม่มีดวงไฟในบันไดบันแห้งอติดอยู่ ให้กดสวิตซ์สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่ม

หมายเหตุ: ดวงไฟหั่งหมุดบันแห้งอติดซึ่งดับลงเมื่อปิดเครื่องมือเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบประเภทของ โหมดการใช้งานได้โดยการกดสวิตซ์สั่งงานในระดับที่เครื่องมือจะไม่ทำงาน

### พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

#### คุณสามารถทำอะไรกับพังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วได้บ้าง

พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วนะบันทึกเวลาในการเปลี่ยนโหมดการใช้งานของเครื่องมือ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งาน ที่ต้องการได้โดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อทำงานเดิมซ้ำๆ ที่ต้องเปลี่ยนระหว่างหัวว่างโหมดการใช้งาน ลองมาดูแบบกัน

ตัวอย่าง หากคุณมีงานที่ใช้โหมด T และแรงกระแสไฟสูงสุด ให้ลังหายใจแรงกระแสไฟสูงสุดสำหรับพังก์ชันเปลี่ยนโหมด อย่างเร็ว เมื่อลังหายใจแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปที่แรงกระแสไฟสูงสุดจากโหมด T โดยคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว หนึ่งครั้ง นอกจากนี้คุณสามารถกลับไปที่โหมด T โดยกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วอีกครั้ง แม้ว่าเครื่องมือจะอยู่ในโหมดการใช้งานอื่นนอกจากโหมด T เมื่อกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะเปลี่ยนเป็นแรงกระแสไฟ สูงสุด ทำให้คุณสามารถลดลงทะเบียนโหมดการใช้งานที่คุณใช้บ่อยได้อย่างสะดวก

คุณสามารถเลือกหนึ่งในโหมดการใช้งานต่อไปนี้สำหรับพังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

#### แรงกระแสไฟ

- 4 (สูงสุด)

- 3 (หนัก)

- 2 (ปานกลาง)

- 1 (เบา)

#### ประเภทการซ่อมเหลือ

- โหมดด้าม
- โหมด T (1)
- โหมด T (2)
- โหมดสลักเกลี่ยว (1) (ตาม/หวานเข็มนาฬิกา)

- โหมดสลักเกลี่ยว (2) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)
- โหมดสลักเกลี่ยว (3) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

### การลงทะเบียนโหมดการใช้งาน

การใช้พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ให้ลงทะเบียนโหมดการใช้งานที่ต้องการเข้ากับเครื่องมือก่อน

1. เลือกโหมดการใช้งานที่คุณต้องการตัวบูม ③ หรือ ④

2. กดปุ่ม ③ และปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วพร้อมกันค้างไว้จนกว่าดวงไฟของโหมดการใช้งานที่ต้องการจะกะพริบ

▶ หมายเลขอ 11: 1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว 2. ปุ่ม ③

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกบันทึกโหมดการใช้งานบัญชีนั้นด้วยโหมดการใช้งานใหม่ได้โดยทำการขึ้นตอนด้านบน

### การใช้พังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

เมื่อเครื่องรีบงฟื้นฟูโหมดที่ไม่ได้ลงทะเบียน ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วเพื่อสลับไปเป็นโหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ เครื่องรีบงฟื้นฟูจะสลับไปมาระหว่างโหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้กับโหมดการใช้งานสุดท้ายที่กด ที่คุณกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าของทั้งสองด้านจะกะพริบหนึ่งครั้งเมื่อสลับไปยังโหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ ดวงไฟของโหมดการใช้งานที่ต้องการจะกะพริบเมื่อใช้โหมดการใช้งานที่ลงทะเบียนไว้

### การลบพังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

กดปุ่ม ③ และ ⑤ พร้อมกันค้างไว้จนกว่าดวงไฟแสดงระดับแรงกระแทกทั้งหมดจะกะพริบ

หมายเหตุ: หลังจากลบพังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะทำงานเพื่อเปลี่ยนแรงกระแทก

### รูปแบบการแจ้งเตือน

โหมดการใช้งาน	ขณะลงทะเบียนโmodesการใช้งาน	เมื่อเปิดโmodeการใช้งงานที่ลงทะเบียนไว้
4 (สูงสุด)		
3 (หนัก)		
2 (ปานกลาง)		
1 (เบา)		
โหมดใหม่		
โหมด T (1)		
โหมด T (2)		
โหมดสลักเกลี่ยว (1)		

โหมดการใช้งาน	ขนะลงที่เปลี่ยนโหมดการใช้งาน	เมื่อเปิดโหมดการใช้งานที่ลงที่เปลี่ยนไป
โหมดสลักเกลียว (2)		
โหมดสลักเกลียว (3)		

■: ดวงไฟสว่างขึ้น

■: ดวงไฟกำลังกระพริบ

## การประกอบ

**⚠ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตัวลับแบบเดอร์ออกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

### การติดตั้งและถอดออกไขควงหรือหัวบีบอัดออกสว่าน

#### ▶ หมายเหตุ 12

ใช้เฉพาะถอดออกไขควงหรือหัวบีบอัดที่มีแกนเสียบดังที่แสดงในภาพ ห้ามใช้ถอดออกไขควง/หัวบีบอัดแบบอื่น

สำหรับเครื่องมือที่มีรูดออกไขควงด้าน

A = 12 mm	ใช้เฉพาะถอดออกไขควงชนิดนี้ โดยทำตามขั้นตอน 1 (หมายเหตุ) ไม่ต้องใช้ตัวต่อ
B = 9 mm	

สำหรับเครื่องมือที่มีรูดออกไขควงลึก

A = 17 mm	เมื่อถอดการติดตั้งถอดออกไขควงชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอน 1
B = 14 mm	
A = 12 mm	เมื่อถอดการติดตั้งถอดออกไขควงชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอน 2 (หมายเหตุ) ต้องใช้ตัวต่อเพื่อติดตั้งถอดออกไขควง
B = 9 mm	

## วิธีที่ 1

สำหรับเครื่องมือที่ไม่ปลอกแบบสัมผัสเดียว

#### ▶ หมายเหตุ 13: 1. ถอดออกไขควง 2. ปลอก

เมื่อต้องการติดตั้งถอดออกไขควง ให้ถึงปลอกตามทิศทางลูกศร และถอดออกไขควงลงในปลอกจนสุด จากนั้นปล่อยปลอกเพื่อยืดถอดออกไขควง

สำหรับเครื่องมือที่ปลอกแบบสัมผัสเดียว

เมื่อต้องการติดตั้งถอดออกไขควง ให้ถอดออกไขควงลงในปลอกจนสุด

## วิธีที่ 2

จากขั้นตอน 1 ข้างต้น ให้ใส่ตัวต่อถอดออกไขควงลงในปลอกโดยให้ด้านปลายอยู่ข้างใน

- ▶ หมายเหตุ 14: 1. ถอดออกไขควง 2. ตัวต่อถอดออกไขควง 3. ปลอก

เมื่อต้องการถอดออกไขควง ให้ถึงปลอกตามทิศทางลูกศร และดึงดือถอดออกไขควงของ

**หมายเหตุ:** หากใส่ถอดออกไขควงลงในปลอกแล้วเพียงพอ ปลอกจะไม่กลับคืนกลับตำแหน่งเดิม และถอดออกไขควงจะไม่ลูกศรเดิม ในกรณีนี้ ให้ลองใส่ถอดออกไขควงลงในปลอกครั้งตามคำแนะนำด้านบน

**หมายเหตุ:** หากใส่ถอดออกไขควงลงได้ยาก ให้ถึงปลอกและใส่ถอดออกไขควงลงในปลอกจนสุด

**หมายเหตุ:** หลังจากที่ใส่ถอดออกไขควงแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดออกไขควงยืดแน่นดีแล้ว หากถอดออกไขควงหลุดออกมา ห้ามน้ำไปใช้งาน

## ขอเกี่ยวติดตั้ง

**⚠ ข้อควรระวัง:** เมื่อทำการติดตั้งขอเกี่ยว ให้ขันสกรูให้แน่นเสมอ ไม่เช่นนั้น ขอเกี่ยวอาจหลุดออกจากเครื่องมือ และอาจทำให้ไดร์บานดาดเจ็บได้

**⚠ ข้อควรระวัง:** ใช้ส่วนที่แขวน/yieldตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้งานผิดวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไดร์บานดาดเจ็บได้

#### ▶ หมายเหตุ 15: 1. ร่อง 2. ขอเกี่ยว 3. สกรู


ขอเกี่ยวให้ความสะดวกสำหรับการแขวนเครื่องมือไว้ชั่วคราว ซึ่งสามารถถอดตั้งไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องมือ เมื่อต้องการถอดตั้งขอเกี่ยว ให้ไถ่ขอเกี่ยวลงในร่องบนตัวเครื่องมือที่ด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยืดติดไว้ด้วยสกรู เมื่อต้องการถอดออก ให้คลายสกรูแล้วดึงออกมานอก

# การใช้งาน

## ▶ หมายเลขอ 16


แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมสมiliarต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด หรือขนาดของสกรู/สลักเกลี่ยว รัสดุของขันงานที่จะขันแน่น ฯลฯ ความล้มพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่นและเวลาขันแน่น จะแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง

แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมสำหรับสลักเกลี่ยวมาตรฐาน

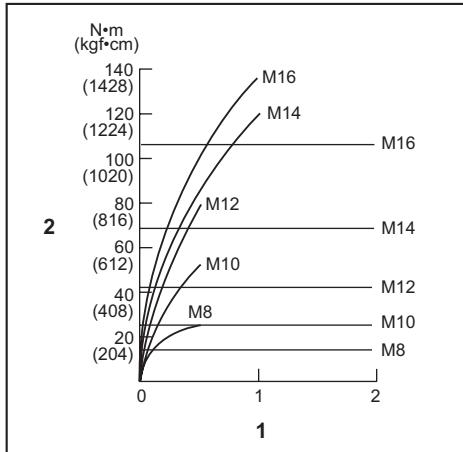

1. เวลาการขันแน่น (วินาที)
2. แรงบิดขันแน่น

แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมสำหรับสลักเกลี่ยวทวนแรงดึงสูง

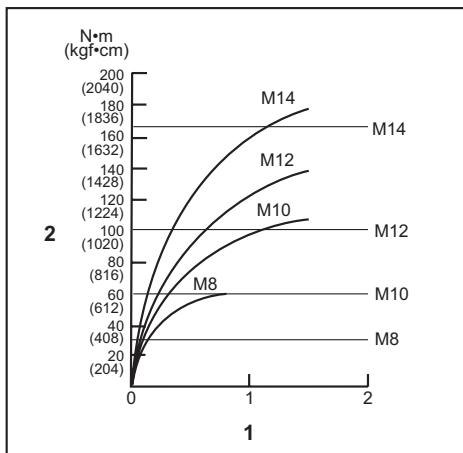

1. เวลาการขันแน่น (วินาที)
2. แรงบิดขันแน่น

จับเครื่องมือให้แน่น และวางปลายดอกไขควงที่หัวสกรู ออกแรงดันเครื่องมือเพื่อไม่ให้ดอกไขควงได้ลอกจากสกรู และเปิดสวิตซ์เครื่องมือเพื่อเริ่มใช้งาน

ข้อสังเกต: ถ้าคุณใช้แบบเตอร์ฟาร์มเพื่อทำงานต่อ ให้พักเครื่องมืออย่างน้อย 15 min

หมายเหตุ: ใช้ดอกไขควงที่เหมาะสมกับสกรู/สลักเกลี่ยว ที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อขันแน่นสกรู M8 หรือเล็กกว่า ให้เลือกแรงกระแทกที่เหมาะสมแล้วค่อยๆ ดันสวิตซ์สั่งงานเพื่อไม่ให้สกรูเสียหาย

หมายเหตุ: จับเครื่องมือให้ตรงกับสกรู

หมายเหตุ: หากใช้แรงกระแทกมากเกินไปหรือใช้เวลาขัน แน่นนานกว่าที่แสดงในภาพ สกรูหรือปลายดอกไขควง อาจรับแรงมากเกินไปทำให้เกลี่ยวรุดหรือเสียหาย ก่อน ที่จะเริ่มงาน ให้ทำการทดสอบเพื่อกำหนดเวลาขันแน่นที่เหมาะสมสำหรับสกรู

แรงบิดขันแน่นอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดัง ต่อไปนี้ หลังจากขันแน่น ให้ตรวจสอบแรงบิดด้วยประแจ วัดแรงบิด

1. เมื่อพลังงานในคลัปเบตเตอร์ไกล์หมด แรงดันไฟฟ้า จะลดลงซึ่งทำให้แรงบิดขันแน่นลดลง
2. ดอกไขควงหรือหัวบีบอธ์ การใช้หัวบีบอธ์ขนาดไม่ถูกต้องจะทำให้แรงบิดขัน แน่นลดลง
3. สลักเกลี่ยว
  - แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงบิดและระดับของ สลักเกลี่ยวจะเท่ากัน แต่แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม นั้นจะแตกต่างกันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลี่ยว
  - แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลี่ยวจะเท่า กัน แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมจะแตกต่างกัน ตามค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด ระดับของสลักเกลี่ยว และความยาวของสลักเกลี่ยว
4. ลักษณะการจับเครื่องมือหรือเนื้อวัสดุในตำแหน่งที่จะ ขันแน่นจะมีผลต่อแรงบิด
5. การใช้งานเครื่องมือที่ความเร็วต่ำจะทำให้แรงบิดขัน แน่นลดลง

## การบำรุงรักษา

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอดลับแบตเตอรี่ออกก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

**ข้อสังเกต:** อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน กินเนอร์ และกอลอห์อล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและนำไปใช้ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือไป之外 ไม่ใช่ของแท้จาก Makita เสมอ

## อุปกรณ์เสริม

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ดอกไขควง
- หัวน็อกซ์
- ขอเกี่ยว
- ที่แขวนเครื่องมือ
- กระเบ้าถือพลาสติก
- แบบต่อร่องและเครื่องซาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ



**Makita Corporation**  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan  
[www.makita.com](http://www.makita.com)

885769A372  
EN\_ZHCHN\_ID,  
VI\_TH  
20210204